



## Miljøårsrapport 2023

## AFLD FASTERHOLT

Herning, marts 2024

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	4
2	Vilkår P1 – (punkt 1 og 2) - Indvejede og udvejede mængder.....	5
3	Vilkår P1 (punkt 5) – Perkolatproduktion fra deponiet samt udledte PRTR-stoffer.....	9
4	Vilkår P1 (punkt 6 og 7) – Monitering (grundvand og overfladevand) vedr. deponiet .....	10
5	Vilkår 3.5.12 med tilhørende ændringer og tillæg – Monitering (grundvand og overfladevand) vedr. modtagelse af jord og jordlignende fraktioner .....	21
6	Vilkår P1 (punkt 9) – Støjmålinger.....	29
7	Vilkår P1 (punkt 10) – Gasmonitering .....	29
8	Vilkår P1 (punkt 11) – Afhjælpning vedr. lugt, støv, skadedyr mv.....	30
9	Vilkår P1 (punkt 12) – Sætningsberegninger vedr. deponiet.....	30
10	Vilkår P1 (punkt 13) – Indkomne klager mv.....	31
11	Vilkår P1 (punkt 14) – Indtrufne nødsituationer .....	31
12	Vilkår P1 (punkt 15) – Uddannelse og uddannelsesaktiviteter .....	31
13	Vilkår P1 (punkt 16) – Forbrug af hjælpestoffer .....	32
14	Vilkår P1 (punkt 17 og 18) – Forureningsbegrænsende foranstaltninger og bedste tilgængelige teknik.....	34
15	Vilkår 3.5.5 og 3.5.6 – Status vedr. jordmodtagelsen .....	35
16	Vilkår 7 – Status vedr. oplag på oplags- og behandlingsplads mod nord .....	37
17	Vilkår 3 – Status vedr. oplag på område for genanvendelige affaldsfraktioner .....	38

## **BILAG**

Bilag 1 – Indvejede mængder

Bilag 2 – Udvejede mængder

Bilag 3 – Oversigt over AFLD FASTERHOLT

Bilag 4 – Nedbørsdata fra DMI

Bilag 5 – PRTR beregning Niveau 1 metode

Bilag 6 – Lokalteter grundvand boringer

Bilag 7A – Grundvandsdata, deponi forår

Bilag 7B - Grundvandsdata, deponi efterår

Bilag 8 – Oversigt over lokaliteter for prøvetagning af overfladevand og drænvand

Bilag 9A – Overfladevanddata, deponi forår

Bilag 9B – Overfladevanddata, deponi efterår

Bilag 10 – Grundvandsdata, jord

Bilag 11 – Overfladevandsdata, jord

Bilag 12 – Kotemålepunkter vedr. deponiet

Bilag 12A – Kotemålinger vedr. deponiet

Bilag 13 – Omsætningsfaktorer for beregning af CO<sub>2</sub>

Bilag 14 – Stikprøver jord

Bilag 15 – Kotemålepunkter vedr. jordmodtagelse

Bilag 15A – Kotemålinger vedr. jordmodtagelse


Bilag 16 – Boring 95.2513 Olie-tank ved garage

## 1 Indledning

Gældende lokalplan for AFLD FASTERHOLT er nr. 79.T7.3 Herning Kommune.

Der er ikke givet nye miljøgodkendelser/tilladelser i 2023.

Oversigt over AFLD FASTERHOLT (ligeledes vedlagt som bilag 3)

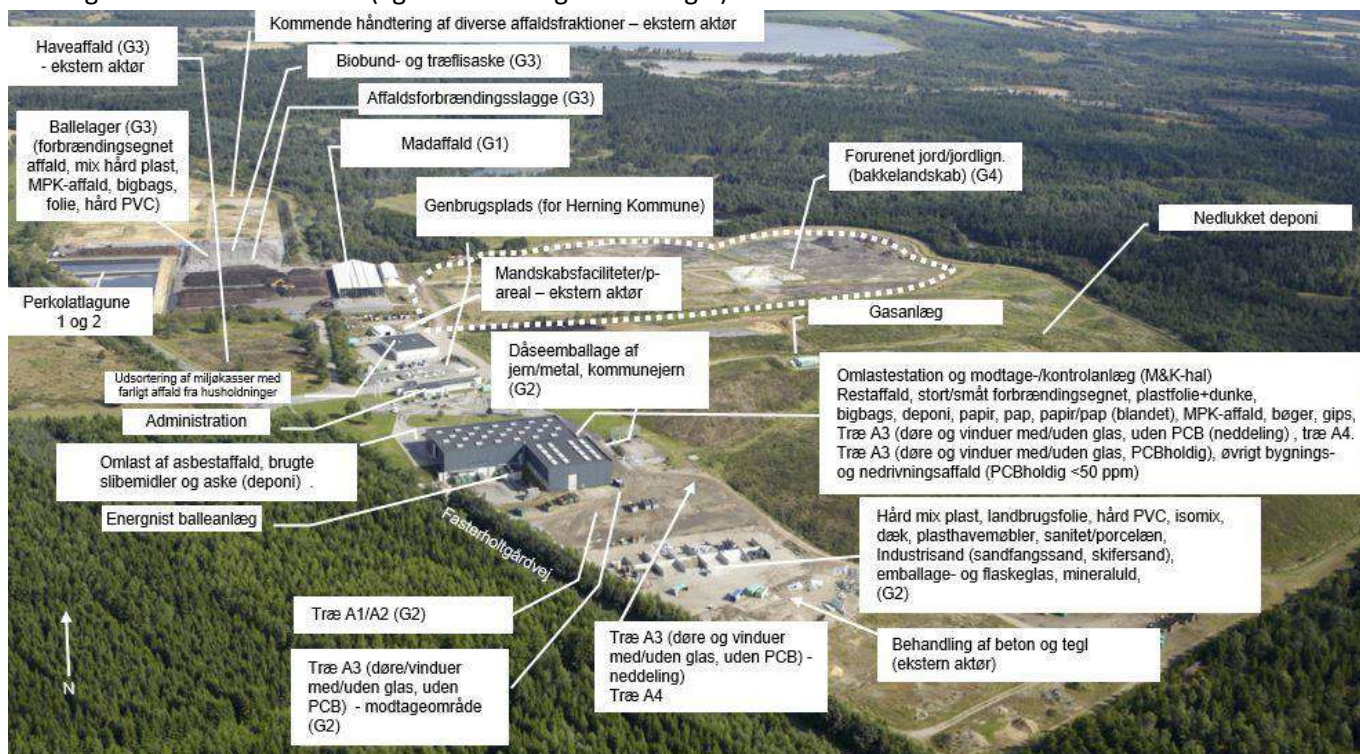

I det følgende afrapporteres i henhold til vilkår P1 (punkt 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18) i "Afgørelse om overgangsplan og revurdering" – idet punkt 3 ikke længere er relevant, og eftersom punkt 4 og 8 ikke findes.

Dertil kommer afrapportering i henhold til følgende vilkår:

Vilkår 3.5.5, 3.5.6 og 3.5.12 jf. "Miljøgodkendelse til anvendelse af lettere forurennet jord til færdiggørelse af bakkelandskab", Herning Kommune, 10. april 2012 i forening med "Miljøgodkendelse, vilkårsændring og tillæg til eksisterende godkendelse", Miljøstyrelsen, 19. oktober 2017 vedr. modtagelse og indbygning af visse jordlignende fraktioner.

Vilkår 3.5.12 (monitoring af grundvand og overfladevand/drænvand i forhold til jordmodtagelsen).

Vilkår 7 jf. "Miljøgodkendelse af oplags- og behandlingsplads mod nord", Herning Kommune, 20. maj 2014.

Vilkår 3 jf. "Miljøgodkendelse til nye affaldsfraktioner på genbrugsplads for erhvervsaffald", Herning Kommune, 25. juni 2014.

Teksten til de enkelte punkter under vilkår P1 i "Afgørelse om overgangsplan og revurdering" er gengivet med kursiv under hver punktoverskrift.



## 2 Vilkår P1 – (punkt 1 og 2) - Indvejede og udvejede mængder

*”Indvejede affaldsmængder til deponering inkl. affald tilført via omlaste- og kontrolanlægget.*

*Oplysninger om fraførte mængder fra anlægget, herunder oversigt over afviste affaldslæs og affald frasorteret ved sortering ved omlaste- og kontrolanlægget eller garageanlægget, inkl. oplysning om affald anvist til alternativt behandlingsanlæg, herunder til- og frakørsel af forbrændingseget affald. ”*

Det affald, som modtages på affaldsbehandlingsanlægget, kontrolleres i henhold til anlæggets modtageregler og på baggrund af gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser. Affaldet udgøres af affald til genanvendelse, forbrændingseget affald og deponeringseget affald. De læs, som ikke overholder de opstillede krav, jf. modtagereglerne, identificeres ved indvejning som ”usorteret affald” henholdsvis med stort brændbart, småt brændbart eller deponi. Usorteret affald udsorteres i rene fraktioner (genanvendelse, forbrændingseget, deponeringseget), således at de overholder anlæggets modtageregler og kan håndteres gennem virksomhedens produktionslinjer eller afsættes til eksternt behandling.

Deponiaffald blev deponeret på anlæggets deponeringsanlæg indtil den 16. juli 2009. Herefter er affaldet blevet omlastet og kørt til godkendte eksterne deponeringsanlæg. Forbrændingseget affald omlastes og forbrændes på Energnist Esbjerg, Energnist Kolding og andre affaldsenergianlæg, mens modtagne affaldsfraktioner til genanvendelse oparbejdes/omlastes på anlægget. Såvel oparbejdede, som omlastede affaldsfraktioner til genanvendelse, afsættes hovedsageligt eksternt, hvor de delvist substituerer jomfruelige materialer.

Modtaget jord og jordlignende fraktioner nyttiggøres på anlægget ved indbygning til færdiggørelse af bakkelandskab.

I det følgende er præsenteret ind- og udvejede affaldsmængder for driftsåret 2023. Datagrundlaget for affaldsmængderne fremgår af bilag 1 og 2.

I driftsåret 2023 har der ikke været afviste affaldslæs.

I rapportens tabeller er fremkomne data kategoriseret med et bogstav, som refererer til den målemetode, der ligger til grund.

### Metodebeskrivelse

Metode til bestemmelse af emissioner eller affald	Forkortelse af metode
<b>Metoder anvendt ved måling ”M”</b>	
Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed.	<b>CRM</b>
<b>Metode anvendt ved beregninger ”B”</b>	
Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed.	<b>MAB</b>

## Genanvendelse

Genanvendelses anlægget udgøres af områderne G1, G2, G3, G4, fraktioner i modtage- og kontrolhallen for affald samt fraktioner på genbrugspladsen (for Herning Kommune) - se bilag 3.

### Håndterede mængder genanvendeligt affald

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Materiale indvejet til genanvendelse "M"	82.841	121.109	96.510	96.167	<b>201.263</b>
Materiale udvejet fra genanvendelse "M"	46.404	70.062	70.945	78.151	<b>67.789</b>
Difference "M"	36.437	51.047	25.565	18.016	<b>133.474</b>

Som en andel af den indvejede mængde indgår 2 såkaldte "Intern ind" fraktioner som stammer fra AFLD Tarm. Det drejer sig om madaffald og bøger.

Differencen på de 133.474 ton hænger primært sammen med Indbygget jord og jordlignede fraktioner.

## Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald håndteres bl.a. i modtage- og kontrolanlægget, se bilag 3.

### Håndterede mængde forbrændingsegnet affald

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Indvejet forbrændingsegnet "M"	40.723	40.785	40.209	40.156	<b>34.460</b>
Udvejet forbrændingsegnet "M"	37.888	46.652	42.670	49.696	<b>30.736</b>
Difference "M"	2.835	5.867	2.461	9.540	<b>3.724</b>

Mængden af indvejet forbrændingsegnet affald er inklusiv den mængde, der indvejes som Energist-affald til balning – 3.413 ton (se Bilag 1), hvilket resulterer i en reell difference på **311 tons**.

Differencen på 311 tons skyldes lagerforskydninger samt udsortering af bl.a. genanvendeligt affald.

## Energist balleanlæg

Placeringen af Energist balleanlæg i modtage- og kontrolanlægget fremgår af bilag 3.

I 2023 er der som i tidligere år ballet både forbrændingsegnet affald (Energist-affald) og genanvendeligt affald i form af mix hård plast, hård PVC, plastfolier + dunke, bigbags samt MPK-affald (mix af metal, plast og mad- og drikkekartoner), som har været en ny fraktion fra og med 2021.

#### Håndterede mængder i Energnist balleanlæg

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Indvejet forbrændingseget affald til balning "M"	11.262	5.077	2.104	2.177	<b>3.413</b>
Indvejede genbrugsmaterialer til balning "M"	1.552	1.764	2.910	2.123	<b>1.790</b>

#### Deponiaffald

Fraktionen "blandet deponiaffald", PCBholdigt affald til alm. deponi (< 50 mg/kg PCB) samt deponeringseget gipsaffald håndteres i modtage- og kontrolanlægget, se bilag 3.

#### Håndteret blandet deponiaffald i modtage- og kontrolanlægget

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Indvejet blandet deponiaffald "M"	5.630	3.893	3.995	4.466	<b>5.107</b>
Udvejet blandet deponiaffald "M"	7.334	4.495	7.132	4.914	<b>4.598</b>
Difference "M"	1.704	602	3.137	448	<b>509</b>

Differencen på 509 ton skyldes, at der er udsortet "blandet deponiaffald" fra kategorien "usortet med deponi".

#### Håndteret PCBholdigt affald

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Indvejet PCBholdigt affald "M"	-	107	162	1.019	<b>267</b>
Udvejet PCBholdigt affald "M"	-	111	162	1.131	<b>240</b>
Difference "M"	-	4	0	112	<b>27</b>

Differencen skyldes et mindre opbygget lager afviklet i løbet af 2023.

#### Håndteret gips til deponi

	2019 [ton]	2020 [ton]	2021 [ton]	2022 [ton]	2023 [ton]
Indvejet gips-affald "M"	-	146	199	564	<b>190</b>
Udvejet gips-affald "M"	-	2.169	2.408	2.755	<b>1.280</b>
Difference "M"	-	2.153	2.209	2.191	<b>1.090</b>

Differencen på 1.090 ton er udsortet gips dels fra kategorien "Usortet med deponi", og dels fra kategorien "Blandet deponi".

På forplads til M&K-hal (se bilag 3) modtages, kontrolleres og omlastes mineralsk deponeringseget affald i form af asbestholdigt affald, sandblæsemiddel, aske o.l.

#### Håndteret mineralsk deponiaffald

	<b>2019</b> [ton]	<b>2020</b> [ton]	<b>2021</b> [ton]	<b>2022</b> [ton]	<b>2023</b> [ton]
Indvejet mineralsk deponiaffald "M"	3.303	4.087	4.386	3.972	<b>2.826</b>
Udvejet mineralsk deponiaffald "M"	3.282	4.121	4.530	3.828	<b>2.300</b>

Differencen på 526 ton skyldes primært, at dele af affladet udvejes som fraktionen blandet deponiaffald.

#### Usorterede læs

Usorterede læs affald, dvs. affaldslæs, som viser sig ikke at være kildesorteret som affald til enten genanvendelse, forbrænding eller deponi, håndteres i modtage- og kontrolanlægget.

Affaldet registreres efter indvejning som enten "usorteret med deponi", "usorteret med småt brændbart" og "usorteret med stort brændbart". Usorterede læs med brændbart affald blev til og med 2017 benævnt "Blandet læs uden deponiaffald".

Efter aflæsning udsorteres det enkelte læs affald i respektive affaldskategorier.

#### Håndteret blandede læs affald i modtage- og kontrolanlægget

	<b>2019</b> [ton]	<b>2020</b> [ton]	<b>2021</b> [ton]	<b>2022</b> [ton]	<b>2023</b> [ton]
Usorteret med deponi "M"	2.448	3.360	4.101	3.519	<b>1.757</b>
Usorteret med småt brændbart "M"	8	15	6	43	<b>9</b>
Usorteret med stort brændbart "M"	130	209	198	112	<b>34</b>

Der har været generel nedgang i mængderne af alle usortere læs, da kildesorteringens kvalitet er blevet bedre.



### 3 Vilkår P1 (punkt 5) – Perkolatproduktion fra deponiet samt udledte PRTR-stoffer

” Meteorologiske data samt kontrolberegning af anlæggets årlige perkolatproduktion. ”

Til beregning af henholdsvis den samlede perkolatmængde samt mængden af relevante indholdsstoffer udledt sammen med perkolatet anvendes model (niveau 1-metode), som fremgår af bilag 5.

Perkolatmængden fremkommer ved indsættelse af tal for nettonedbøren (nedbør minus fordampning) samt tal for det samlede deponiareal.

Nettonedbøren er beregnet ud fra nedbørsdata fra DMI jf. bilag 4.

Beregnet perkolatmængde for 2023: 83.216 m<sup>3</sup>.

Miljøstyrelsen har vurderet, at definitionen i ”Pollutant Release Transfer Register” - - - PRTR-forordningen omfatter alle deponeringsanlæg inklusive de, der er i efterbehandlingsfasen, hvilket gør sig gældende for AFLD’s deponeringsanlæg. PRTR-forordningen indeholder en liste over 91 forurenende stoffer. For deponeringsanlæg er det konkluderet, at 8 af de 91 stoffer på listen er relevante i forbindelse med udledning til jord og vand.

Jvf. bilag 5 fås nedenstående PRTR-værdier (beregnete emissioner) som resultat af den beregnede perkolatmængde.

PRTR-værdier for 8 relevante forurenende stoffer udledt sammen med perkolatet til jord og vand.

	Perkolat-koncentrationer (default værdier) mg/L	Beregnete emissioner kg/år	Tærskel- værdier kg/år
Total Kvælstof	1.000	83.216	50.000
Total Organisk Kulstof	1.000	83.216	50.000
Arsen	0,1	8,3216	5
Krom	0,5	41,608	50
Kobber	0,5	41,608	50
Kviksølv	0,01	0,83216	1
Nikkel	0,3	24,9648	20
DEHP	0,03	2,49648	1

Ud fra beregningen ses overskridelse af tærskelværdien for PRTR vedr. DEHP. Jf. PRTR-forordningen indberettes overskridelser til myndighederne. AFLD’s overskridelser er indberettet til Miljøstyrelsen.

## 4 Vilkår P1 (punkt 6 og 7) – Monitering (grundvand og overfladevand) vedr. deponiet

*”Resultater af grundvandskontrolprogrammet.*

*Resultater af kontrollen af overfladevand – drænvand.*

*Resultater af kontrol med afledningen til Aske Bæk, inklusiv opgørelse over stofmængder, der med baggrund i resultaterne må anses for tilført Søby Å/Skjern Å. ”*

Afrapportering for driftsåret 2023 foretages i overensstemmelse med vilkår I3 og K1 – K7 i overgangsplanen for AFLD FASTERHOLT.

Perkolat, udledt fra affaldsdeponiet, påvirker potentielt grundvand samt overfladevand i vandløb og søer med forskellige forurenende stoffer.

Fra det nedlukkede deponi tilføres sandsynligvis en meget bred vifte af stoffer som følge af den store mangfoldighed af affaldsfraktioner, der er blevet deponeret i tidens løb, uden det umiddelbart er muligt at afgrænse og definere den samlede mængde af mulige stoftyper.

Til afdækning og uddybende kommentering anvendes i det følgende specifikt chloridindholdet som fokusparameter til indikation af perkolatfanens formodede udbredelsesretning samt forureningsmæssige påvirkningsgrad af både grundvand og overfladevand.

Niveauet for chlorid bruges til opdeling af recipienter i 6 påvirkningsgrader:

- Ikke påvirket
- Svagt påvirket
- Moderat påvirket
- Påvirket
- Meget påvirket
- Stærkt påvirket

Der regnes ifølge godkendelsen med et baggrundsniveau for chloridindhold i grundvand på 15 mg/liter og på 20 mg/liter for overfladevand.

Forhøjede værdier udover baggrundsniveauet indikerer således en sandsynlig forureningspåvirkning.

I de tilfælde hvor der udtages to prøver om året, er påvirkningsgraden anført som en gennemsnitsværdi af de chloridmålinger, der er udført i driftsåret. Målingerne sammenstilles i tabelform med tidligere års gennemsnitsværdier. Udviklingen i indholdet af chlorid illustreres desuden grafisk over en årrække.

I afsnittet vedr. grundvandskontrolprogrammet vises afslutningsvis måleresultater i tabelform af grundvandsprøver i 2023 for alle parametre med en tilknyttet alarmgrænse jf. vilkår K4 i overgangsplanen for anlægget, dvs. ammonium-N, magnesium, kalium, sulfat, arsen, nikkel og NVOC.

Desuden opsummeres i et tidsperspektiv den målte påvirkning af grundvandet.

Sigtet er, at tilvejebringe et vidensgrundlag for og status på den fortløbende udvikling af den målte forureningspåvirkning.

## Vilkår P1-punkt 6

### Resultater af grundvandskontrolprogrammet for deponiet

Der udtages prøver af i alt 10 DGU-boringer omkring deponiet. Boringerne, hvorfra der skal udtages vandprøver til analyse, er defineret i overgangsplanen. Der er således fire boringer mod nord, tre boringer mod vest / nordvest og tre boringer i sydlig / sydøstlig retning til nærmere vurdering for udviklingen i chloridindhold. Boringernes placering fremgår af bilag 6, og analyseresultater vedr. deponiet fremgår af bilag 7.

Boringernes DGU-nr., placering i forhold til deponiet, samt i hvilken dybde boringerne er filtersatte, fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår ligeledes af tabellen, hvornår og hvor ofte, der skal udtages vandprøver til analyse ved hhv. rutine- og udvidet prøvetagning. Udvidet prøvetagning skal foretages hvert andet år i oktober, hvilket er tilfældet i 2024.

Grundvandslokaliteter til kontrol for vandkvalitet i 2022.

DGU boring nr.	Placering	Afstand [m]	Prøvetagning			Filtersat	
			Måned	Rutine	Udvidet	m.u.t.	diameter [mm]
95.2265	NNV	415	April	x		12,0-17,0	125
			Oktober	x	x		
95.2435	SSØ	500	April	x		11,0-14,0	125
			Oktober	x	x		
95.2440	NV	530	April	x		12,9-14,9	125
			Oktober	x	x		
95.2444	S	400	April	x		10,0-13,0	125
			Oktober	x	x		
95.2488	N	345	April	x		3,5-11,5	125
			Oktober	x	x		
95.2489	NØ	415	April	x		2,5-9,5	125
			Oktober	x	x		
95.2490			April	x			
			Oktober	x	x		
-- 1	NNV	425				60,5-62,5	
-- 2						49,0-55,0	
-- 3						22,0-31,0	
-- 4						8,5-11,5	
95.2533	V	350	April	x		44,2-46,2	63
			Oktober	x	x		
95.2535	SSV	375	April	x		46,0-48,0	63
			Oktober	x	x		
95.2712	NV	700	April	x		44,0-62,0	225
			Oktober	x			

Efterfølgende præsenteres og kommenteres det gennemsnitlige chloridindhold i kontrolboringerne for perioden 2019 – 2023.

## Chloridindhold i analyser af grundvand


Recipient DGU nr.	Placering	Afstand fra deponiet [m]	Chlorid Status [mg/l]	Påvirkningsgrad					Vurdering
				2019 [mg/l]	2020 [mg/l]	2021 [mg/l]	2022 [mg/l]	2023 [mg/l]	
95.2265	NNV	415	Stigende	26	35	30	32	27	Moderat påvirket
95.2435	S	500	Stabil	15	13	13	17	16	Ikke påvirket
95.2440	NV	530	Stabil	17	23	28	27	23	Moderat påvirket
95.2444	S	400	Faldende	34	29	39	25	17	Moderat påvirket
95.2488	N	345	Stabil	189	241	132	230	230	Stærkt påvirket
95.2489	NØ	415	Stabil	31	25	25	31	26	Svagt påvirket
95.2490	NNV	425	Stabil	11	12	12	13	12	Ikke påvirket
-- 1									
-- 2									
-- 3									
-- 4	V	350	Stabil	27	34	37	37	52	Moderat påvirket
95.2533									
95.2535									
95.2712									
95.2533	SSV	375	Stærkt stigende	38	77	101	140	150	Meget påvirket
95.2712	NV	700	Stabil	19	20	24	20	20	Svagt påvirket

Celler markeret med rød indikerer overskridelse af alarmværdien for chlorid.

I det følgende præsenteres udviklingen i chloridindholdet i grundvandsboringerne grafisk.

Analyseresultaterne af vandprøver, udtaget fra 3 udvalgte boringer nord for depotet, er vist i nedenstående figur.

Chloridudviklingen i tre boringer nord for deponiet

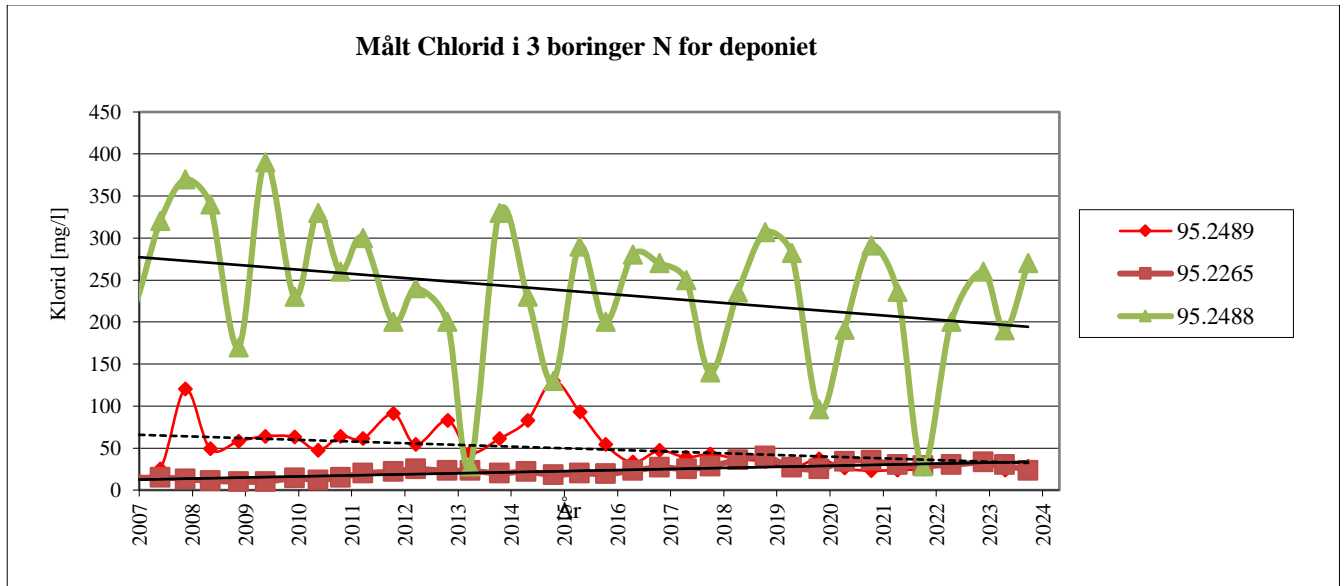

Af figuren fremgår det, at vandet i boring DGU nr. 95.2489 er svagt chloridpåvirket. Påvirkningsgraden har gennem årene været svingende, men ser ud til at have stabiliseret sig på et lavere niveau.


Boringen er placeret nord for deponiet i samme område som overfladelokalitet SB18-1. Boringen er filtersat fra 2,5–9,5 m.u.t., dvs., i det sekundære grundvandsmagasin. Da chloridindholdet i overfladevandet ved lokalitet SB18-1 er ved at stabilisere sig på et lavt niveau, forventes der ikke at ses en øgning i chloridniveauet i boring 95.2489 fremadrettet.

Chloridindholdet i boring DGU nr. 95.2488 har i gennemsnit ligget over 200 mg/l i måleperioden, dog med periodevise dyk. Boringen, der er placeret umiddelbart øst for hovedudløbet af afstrømningen af omfangsgrøft rundt om deponiet, er filtersat i dybden 3,5-11,5 m.u.t., dvs., i det sekundære magasin og dermed i hydraulisk forbindelse med overfladevandet, hvorfra forureningspåvirkningen sandsynligvis stammer.

DGU nr. 95.2265, der er filtersat i niveauet 12-17 m.u.t., viser ikke udpræget tegn på påvirkning af det stærkt forhøjede chlorid-niveau i overfladevandet, dvs. der er sandsynligvis ikke hydraulisk forbindelse mellem overfladevandet og den nederste del af det øvre magasin.

Herefter er resultaterne af grundvandsanalyserne fra boring DGU nr. 95.2490-1, -2, -3, -4 præsenteret. Boringen er konstrueret således, at den har 4 separate vandindtag i forskellige dybder.

Chloridudviklingen i boring nord for deponiet målt i 4 dybder.

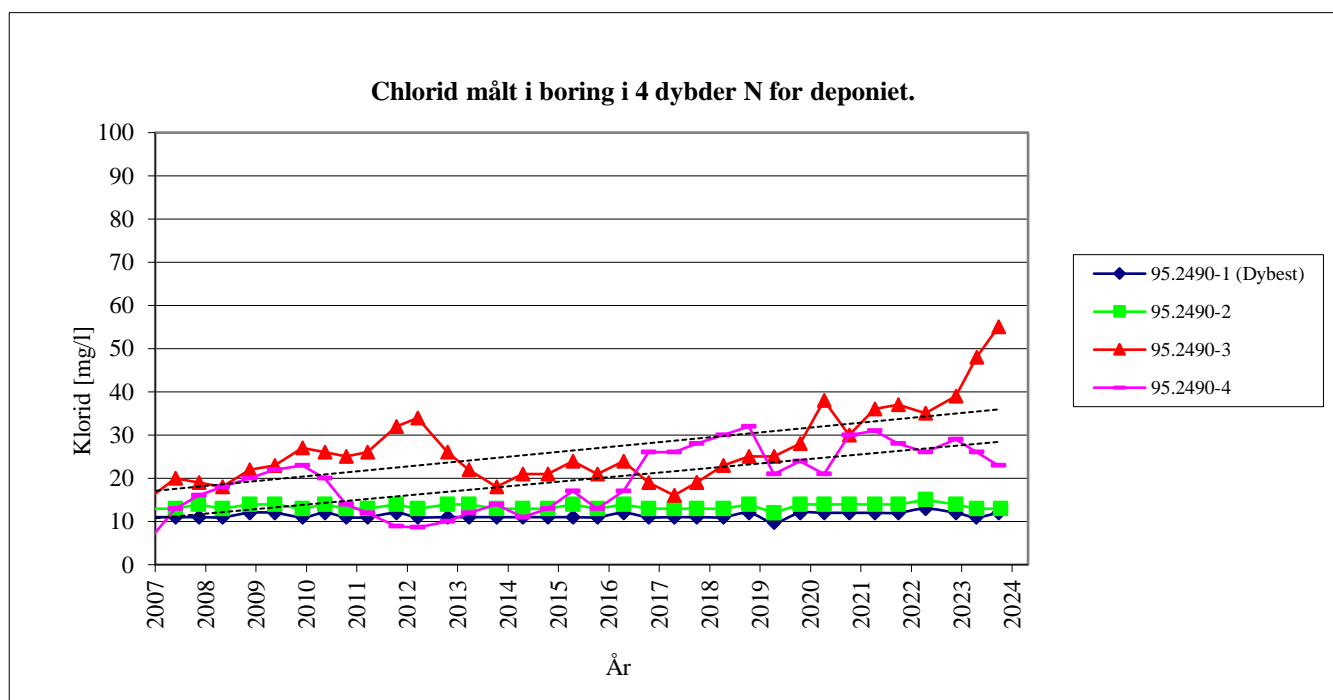

Boring DGU nr. 95.2490-1 og DGU nr. 95.2490-2 er filtersatte i hhv. 60,5-62,5 m.u.t. og 49,0-55,0 m.u.t., dvs. i det primære grundvandsmagasin. Analyseresultaterne fra disse to indtag viser ingen tegn på påvirkning.


Der kan konstateres en stigende, men dog moderat påvirkning i boring DGU nr. 95.2490-3, som er filtersat i det nedre område af det sekundære (øvre) vandmagasin, hvilket ligeledes er tilfældet med boring DGU nr. 95.2490-4 filtersat i det øvre område af det sekundære vandmagasin.

Boringen er placeret vest for udløbet fra deponiets forsinkelsesbassin.

DGU 95.2265 og DGU 95.2490 afgrænser sandsynligvis perkolatfanen fra hovedudløbet fra depotet i vestlig retning. Afgrænsningen af perkolatfanen mod øst ligger sandsynligvis i retningen mod boring DGU nr. 95.2489, idet denne er svagt påvirket, mens påvirkningsgraden af overfladevandslokalitet SB19-1 (i samme område) svinger omkring niveauet for baggrundsværdien for chlorid på 20 mg/l.


Nu følger så resultaterne af grundvandsanalyserne for borerne DGU nr.: 95.2440, 95.2533 & 95.2712, som er præsenteret grafisk i nedenstående.

Chloridudviklingen i tre boringer V og NV for deponiet.

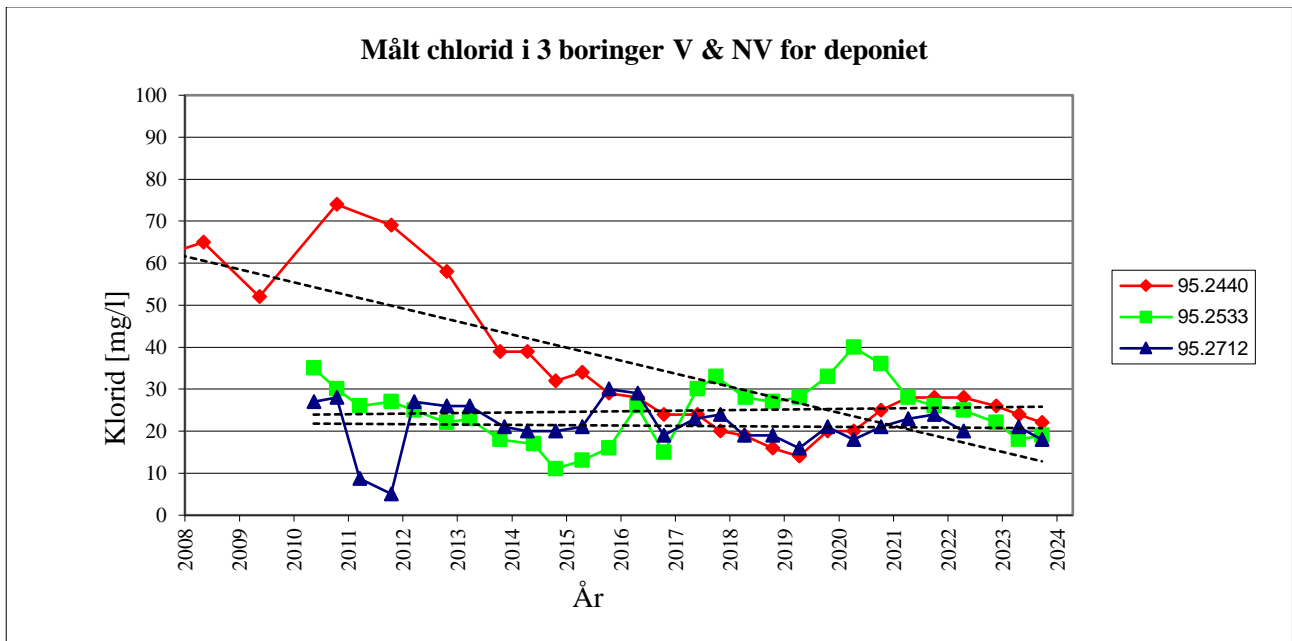

Boringerne er filtersatte i hhv. 12,9-14,9 m.u.t.(95.2440) / 44,0-62,0 m.u.t. (95.2712) / 44,2-46,2 m.u.t. (95.2533). Boring DGU nr. 95.2440 er filtersat i det sekundære grundvandsmagasin, mens de to andre boringer er filtersatte i det primære magasin. Der vises en lav til moderat forhøjelse af chloridkoncentrationen ift forventet baggrunds niveau, men værdierne er stabilt lave over lang tid, og de tre boringer ligger alle under alarmgrænsen for grundvandskvalitetskriteriet.

Af nedenstående figur ses resultaterne af grundvandsanalyserne for boringerne DGU nr.: 95.2435, 95.2444 og 95.2535. Chloridudviklingen i tre boringer syd for deponiet.

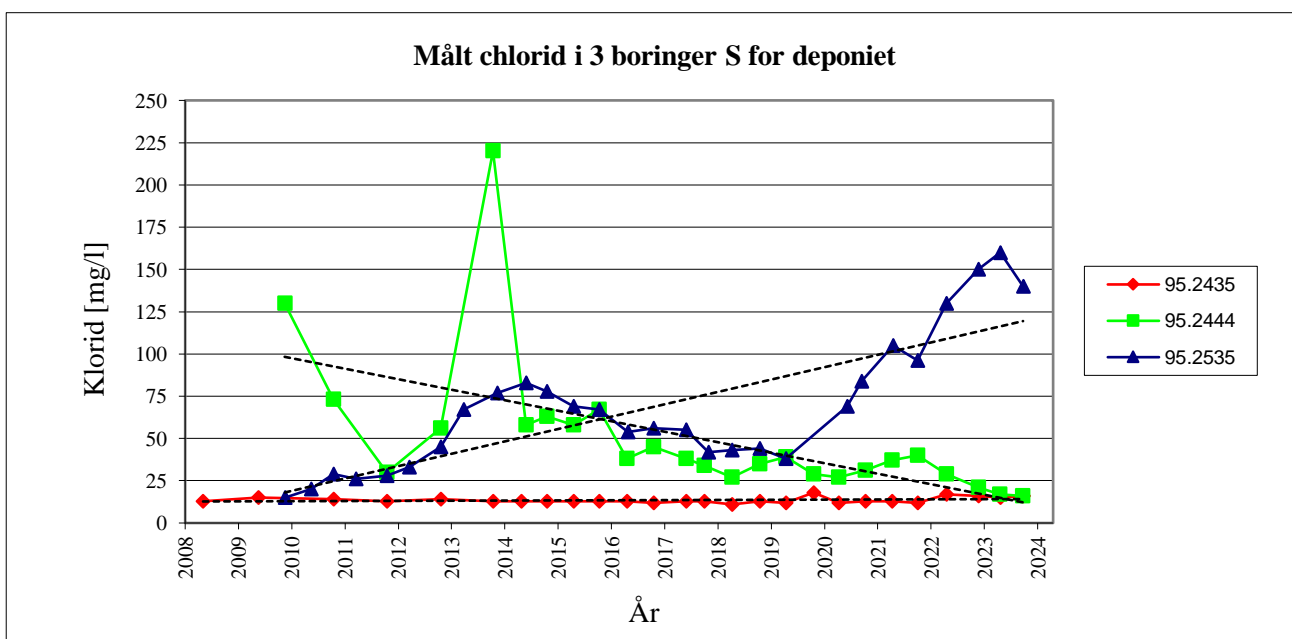



Boringerne er filtersatte i hhv. 11,0-14,0 m.u.t. (95.2435) / 10,0-13,0 m.u.t. (95.2444) / 46,0-48,0 m.u.t. (95.2535). Boring DGU nr. 95.2435 og 95.2444 er begge filtersatte i det sekundære vandmagasin, mens DGU boring nr. 95.2535 er filtersat i det primære vandmagasin.

DGU nr. 95.2444, der er placeret syd for depotet, er moderat påvirket, men med en nedadgående tendens.

Med en filtersætning i det primære grundvandslag og placering opstrøms det sekundære grundvandslag, burde DGU 95. 2535, alt andet lige, ikke udvise en så kraftig stigning i chlorid-påvirkning, som det især har været tilfældet i perioden 2020-2023.

Boringen er placeret direkte under et aktivitetsområde/køreareal på anlægget med et dæksel over som afskærmning. Det vurderes derfor, at chlorid-niveauet kan hænge sammen med nedtrængende salt fra vinterbekæmpelse på arealet.

Der kan generelt konstateres en påvirkning mod SSV i både det sekundære- og det primære vandmagasin. Niveauet for chloridindhold i de tre boringer ligger alle under eller på alarmgrænsen for grundvandskvalitetskriteriet.

DGU 95.2435, der er placeret sydøst for depotet, er næsten upåvirket og betragtes som en god referencelokalitet grundet placering opstrøms det terrænnære grundvandslag og nedstrøms det primære grundvandslag i forhold til deponiet.

Placeringen (opstrøms) til trods ses overskridelser af grundvandskvalitetskriterier for ammonium-n og sulfat. Eftersom det er det terrænnære grundvandslag, der er forureningspåvirket (nedstrøms) er det spørgsmålet om den konstaterede forureningspåvirkning evt. kan stamme fra aktiviteter udenfor AFLD Fasterholt.

Nedenstående tabel viser måleresultater af grundvandsprøver i 2023 af parametre tilknyttet en alarmgrænse.

Primo 2015 har Østdeponi (nu AFLD) på anmodning fra Miljøstyrelsen fremsendt forslag til nye alarmgrænser vedr. chlorid, ammonium-N, kalium, sulfat, arsen, nikkel og NVOC som følge af gentagne overskridelser og med hjemmel i vilkår K6 i overgangsplanen.

Miljøstyrelsen forventer at genoptage sagen vedr. forhold omkring alarmgrænser i forbindelse med revurdering af anlægget.

Resultater af grundvandsprøver udtaget i 2023

DGU  boring nr.	Prøvetagning			Analyseparameter / alarmgrænse							
	Dato	Rutine	Udvidet	Chlorid	Ammonium - N	Magnesium	Kalium	Sulfat	Arsen	Nikkel	NVOC
				150 [mg/l]	0,5 [mg/l]	50 [mg/l]	10 [mg/l]	250 [mg/l]	8 [ug/l]	10 [ug/l]	3 [mg/l]
95.2265	28-04-2023	x		30	<0,004	-	2,5	100	-	-	1,9
	05-10-2023	x	x	23	0,004	3,9	2,5	98	0,63	32	2,3
95.2435	01-05-2023	x		15	0,074	-	2,3	320	-	-	2,5
	06-10-2023	x	x	16	0,11	17	2,4	310	0,69	20	0,99
95.2440	02-05-2023	x		24	0,004	-	2	30	-	-	1,5
	04-10-2023	x	x	22	0,0052	5,2	2,4	23	0,25	17	1,1
95.2444	28-04-2023	x		17	0,12	-	7	140	-	-	1,7
	04-10-2023	x	x	16	0,11	9,2	7,6	130	0,75	19	1,7
95.2488	28-04-2023	x		190	91	-	76	290	-	-	69
	06-10-2023	x	x	270	110	9,8	89	290	6,1	19	83
95.2489	01-05-2023	x		24	1,6	-	16	110	-	-	47
	06-10-2023	x	x	28	1,9	4,3	16	140	6,3	2,6	32
95.2490.1	28-04-2023	x		11	0,074	-	2,3	190	-	-	0,44
	05-10-2023	x	x	12	0,07	18	2,3	180	0,035	<0,03	0,52
95.2490.2	01-05-2023	x		13	0,054	-	12	200	-	-	0,74
	23-10-2023	x	x	13	0,065	12	2,1	190	<0,03	0,85	0,55
95.2490.3	01-05-2023	x		48	0,03	-	8,4	730	-	-	2,2
	05-10-2023	x	x	55	0,041	39	8,3	630	0,58	75	2,3
95.2490.4	01-05-2023	x		26	<0,004	-	2,1	30	-	-	2,2
	05-10-2023	x	x	23	<0,004	1,4	2,1	24	0,23	7	1,7
95.2533	01-05-2023	x		18	<0,004	-	1,3	59	-	-	0,61
	04-10-2023	x	x	19	0,0053	3,9	1,4	55	<0,03	20	0,66
95.2535	02-05-2023	x		160	0,023	-	3,2	97	-	-	3
	05-10-2023	x	x	140	0,59	25	3,9	92	0,31	27	3,9
95.2712	01-05-2023	x		21	0,0095	-	2,2	67	-	-	0,68
	04-10-2023	x	x	18	<0,004	2,9	1,8	35	1	8,6	0,68

Celler markeret med rød indikerer overskridelse af alarmgrænsen for de forskellige parametre.

Som det ses af tabellen, er alle boringer med indtag i det sekundære grundvandslag påvirket over alarmgrænsen på en eller flere parametre. Meget tyder således på, at det hovedsageligt er det sekundære grundvandslag, der er forureningspåvirket af deponiet.

Foreløbig tyder intet på en reel aftagende forureningspåvirkning fra deponiet for stoffer med tilknyttet alarmværdi.

## Vilkår P1-punkt 7

### Resultater af kontrollen af overfladevand – drænvand for deponiet

For vurdering af evt. påvirkning af overfladevand i nærheden af affaldsdeponiet bliver der 2 gange årligt udtaget prøver fra 8 målestationer vedr. vandløb og søer (brønd og bygværk) i varierende afstande fra deponiet i april og oktober.

I april lige år udtages, jf. vilkår 7 i "Overgangsplan og revurdering" vedr. AFLD FASTERHOLT, desuden prøver vedr. ASKEBÆK og søer fra selvsamme målestationer. Der er således ikke udtaget disse supplerende prøver vedr. ASKEBÆK og søer i 2023.

Alle prøveudtagningssteder for vandløb og søer fremgår af bilag 8 og analyseresultater vedr. brønd og bygværk fremgår af bilag 6.

Til vurdering af påvirkningen i de enkelte lokaliteter er det årlige gennemsnitlige chloridindhold på det enkelte prøvetagningssted for perioden 2019 - 2023 præsenteret og kommenteret og fremgår af nedenstående.


Vandløbs- & sølokaliteter til kontrol for vandkvalitet i 2022.

Recipient Nr./ID	Placering	Afstand fra deponiet	Chlorid Status	Påvirkningsgrad					Vurdering
				2019	2020	2021	2022	2023	
		[m]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	
DL-1 / 2111	Ø	180	Stabil	18	21	20	21	20	Ikke påvirket
SB 18-1 / 2351	NNØ	350	Faldende	98	92	85	69	59	Påvirket
SB 19-1 / 2461	NØ	250	Stabil	19	21	21	21	20	Ikke påvirket
241.1444	NNV	1520	Stabil	52	48	49	47	42	Påvirket
241.1445	NNV	1450	Stabil	56	59	61	58	62	Påvirket
241.1446	NNV	1000	Stabil	134	124	161	150	160	Stærkt påvirket
241.1453	NNV	1460	Stigende	41	33	42	49	42	Påvirket
241.1451	NNV	590	Faldende	209	254	254	205	180	Stærkt påvirket

### Vandløb og søer omkring deponiet

Udviklingen i chloridindhold i recipienter omkring depotet er efterfølgende vist i grafisk form. På figuren er vist de prøvetagningslokaliteter, der ligger nærmest depotet mod nord langs "Askebæk", dvs. lokaliteterne nr.: 241.1445, 241.1446 og 241.1451.

## Chloridudviklingen i tre vandløb nord for deponiet

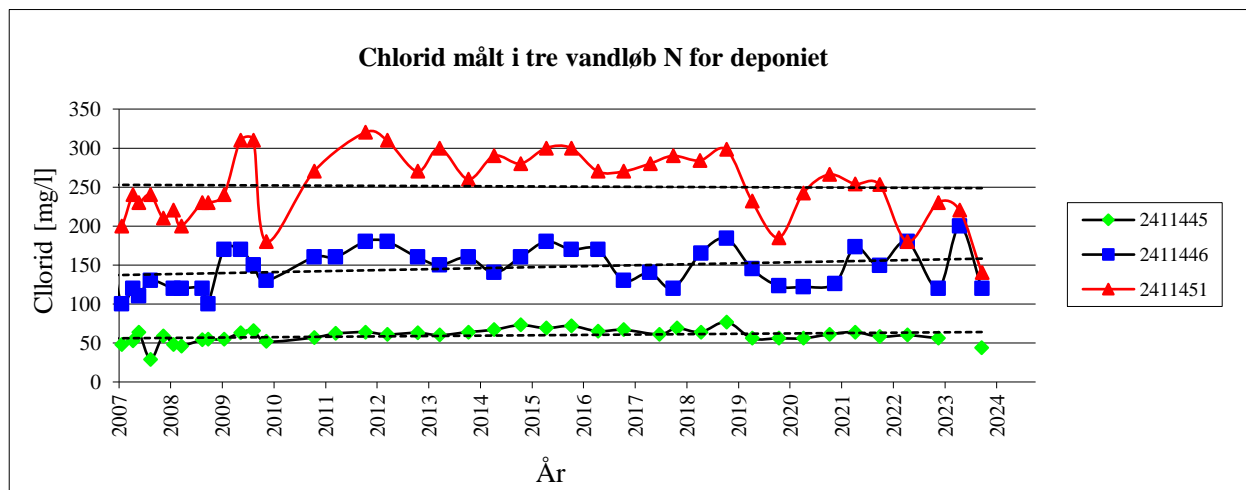


Her bemærkes det, at der er forskel på niveauet af chloridindhold i prøverne som funktion af afstanden til deponiet for de 3 nedstrøms målestationer. Lokalitet nr. 241.1445, der ligger længst væk fra deponiet, viser et forhøjet men nogenlunde stabilt indhold af chlorid. Lokalitet nr. 241.1446 viser et forhøjet indhold på gennemsnitligt 160 mg Chlorid/liter i 2023, hvilket svarer godt med historiske data. Medens lokalitet nr. 241.1451 viser et stærkt forhøjet men dog faldende indhold på 180 mg Chlorid/liter i 2023.

Alle tre lokaliteter med 241.1445 som den fjerneste, 241.1446 som den midterste og 241.1451 som den tætteste ligger med varierende afstand indenfor den formodede hovedvifte af den primære udbredelsesretning for perkolatpåvirkningen fra deponiet. Dette forhold formodes at være årsagen til de forhøjede målte chloridværdier og herunder som følge af en mulig hydraulisk forbindelse med det terrænnære grundvandslag og overfladevandet.

Herefter vises en figur over de prøvelokaliteter, som er placeret ved udløbet af Askebæk og ved tilløbet til Sønder Søby Bæk.

## Chloridudviklingen i to vandløb nord for deponiet

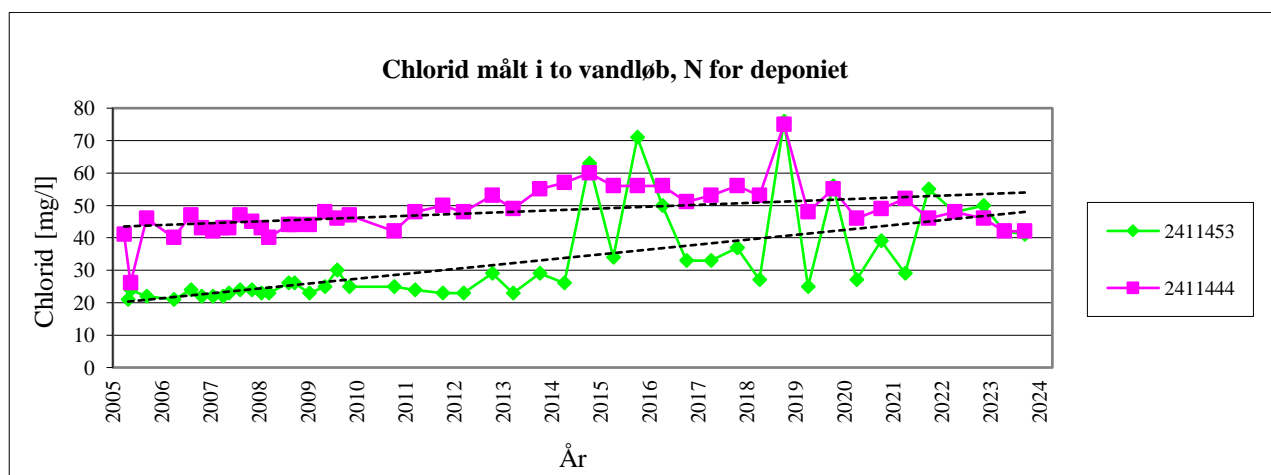

Lokalitet nr. 241.1453, Storemose Bæk tilføres ikke overfladevand fra deponiets område, idet denne ligger opstrøms i forhold til, hvor Askebæk støder til Sønder Søby Bæk, og anses som en referencelokalitet.


Målingerne af chloridindholdet på lokaliteten har frem til og med 2013 vist en stabil, lav chloridkoncentration, hvorefter der er indtruffet en tilstand med et større påvirkningsgradsniveau. Der ses i den forbindelse bort fra efterårsmålingerne i 2014, 2015 og 2018, der vurderes som fejlmålinger, som giver et misvisende billede af det faktiske forureningsniveau.

En mulig årsagsforklaring til det øgede påvirkningsniveau af 241.1453 kan være det faktum, at de 2 okkerfældningsbassiner, som er etableret i området for målestationerne 241.1444, 241.1445 og 241.1453 i en årrække ikke er blevet vedligeholdt i form af oprensning med det resultat, at der sandsynligvis er sket en form for kortslutning mellem de 3 målestationer, som har indflydelse på påvirkningsgraden af målestation 241.1453.

Resultatet af lokalitet nr. 241.1444, Sønder Søby Bæk, udviser i 2023 igen et niveau af forureningspåvirkning (gennemsnit på 42 mg/liter chlorid), der ligger på niveau med den seneste årrække, når der ses bort fra 2018-målingen.

I næste figur vises resultaterne fra tre søer placeret øst og nordøst for deponiet.

Chloridudviklingen i tre søer øst-nordøst for deponiet

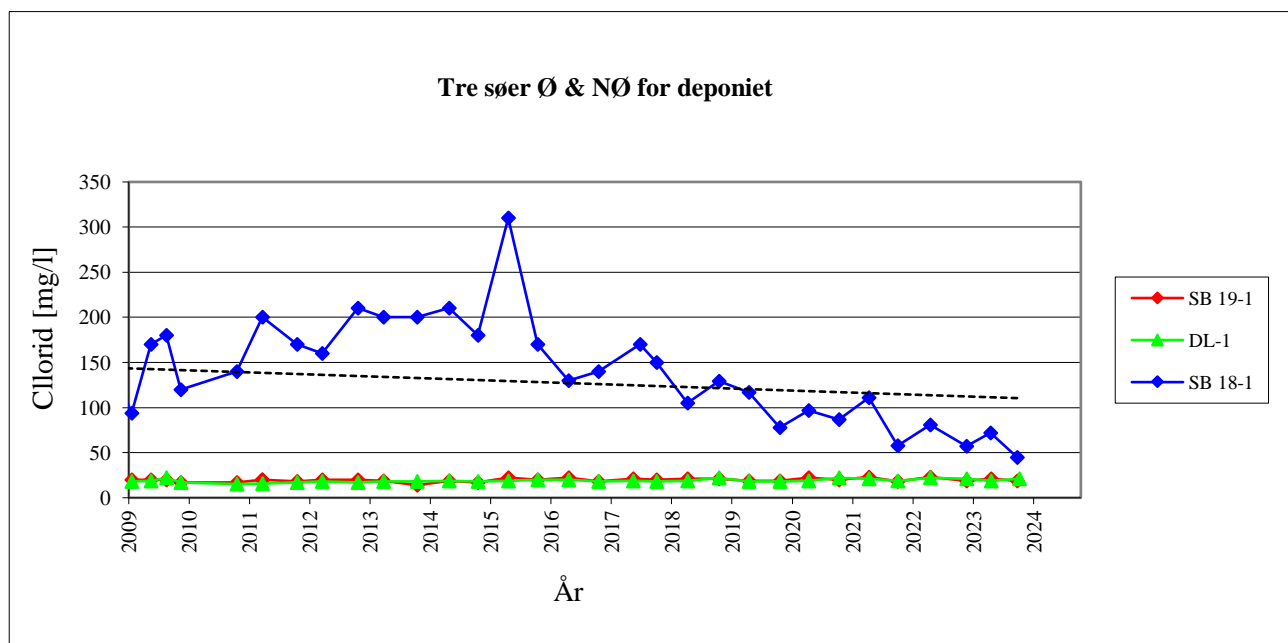

Lokalitet DL-1, Damgårdsleje, der ligger opstrøms øst for deponiet, skulle ifølge de hydrogeologiske vurderinger ikke være påvirket af udledningen fra deponiet. Chloridindholdet er i 2023 målt til 20 mg/liter i gennemsnit med en stabil tendens, og DL-1 ser således fortsat ud til at indeholde en chloridmængde svarende til den forventede værdi for uforurenede overfladevand, og vurderes som en god reference-lokalitet.

Lokaliteterne SB 18-1 og SB 19-1, der ligger i en afstand fra deponiet på hhv. 350 m og 250 m i nord- og nordøstlig retning, viser meget forskellige niveauer for chloridindholdet igennem måleperioden.

Lokalitet SB 18-1 er placeret nedstrøms nord for deponiet i umiddelbar nærhed af det tidligere oparbejdningsanlæg for affaldsforbrændingslagge. Fra 2013 blev aktiviteten med oparbejdning af affaldsforbrændingslagge dog flyttet til en nyindrettet oplagsplads med tæt belægning beliggende nord for komposteringspladsen for have- og

parkaffald, se bilag 3. På trods af de nu ophørte slaggeaktiviteter på det oprindelige areal kan årsagen til påvirkningen af SB 18-1 muligvis til stadighed være udvaskede salte fra det tidligere slaggelager. Som følge af den ophørte slaggeaktivitet ville det, alt andet lige, være realistisk at antage at forureningspåvirkningen derfor også udviser et kontinuerligt fald ad åre. I 2023 er det gennemsnitlige chloridniveau således faldet yderligere til 45 mg/liter. Om der er tale om dalende påvirkning som følge af ophørte slaggeaktiviteter, er svært at konkludere endeligt, men den fortsættende tendens peger i den retning.

Vandanalyserne fra lokalitet SB 19-1 viser et stabiliseret gennemsnitligt indhold af chlorid på 20 mg/liter og har således været tilsyneladende upåvirket gennem årene.



## 5 Vilkår 3.5.12 med tilhørende ændringer og tillæg – Monitering (grundvand og overfladevand) vedr. modtagelse af jord og jordlignende fraktioner

Afrapportering for driftsåret 2023 foretages i overensstemmelse med vilkår 3.5.8 – 3.5.12 jf. ”Miljøgodkendelse til anvendelse af lettere forurenede jord til færdiggørelse af bakkelandskab”, Herning Kommune, 10. april 2012 i forbindelse med ”Miljøgodkendelse, vilkårsændring og tillæg til eksisterende godkendelse”, Miljøstyrelsen, 19. oktober 2017 vedr. modtagelse og indbygning visse jordlignende fraktioner.

Perkolat udledt fra jordmodtagelsen kan potentielt påvirke grundvand samt overfladevand i vandløb og søer med forskellige forurenende stoffer.

Eftersom det indbyggede forurenede jord/jordlignende er karakteriseret ved potentielt at kunne indeholde tungmetaller og forskellige olieforbindelser i varierende koncentration, måles der, ud over chlorid, også for indhold af tungmetallerne arsen, bly, cadmium, chrom total, chrom VI, kobber, kviksølv, nikkel og zink samt for petrokemiske forbindelser så som PAH-total, naphtalen, BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen og xylen) og total kulbrinter.

Til afdækning og uddybende kommentering anvendes, som det er tilfældet ved monitering af deponiet, specifikt chloridindholdet som fokusparameter til indikation af perkolatfanens formodede udbredelsesretning samt forureningsmæssige påvirkningsgrad af både grundvand og overfladevand.

Niveauet for chlorid bruges til opdeling af recipienter i 6 påvirkningsgrader:

- Ikke påvirket
- Svagt påvirket
- Moderat påvirket
- Påvirket
- Meget påvirket
- Stærkt påvirket

Der regnes ifølge godkendelsen med et baggrundsniveau for chloridindhold i grundvand på 15 mg/liter og på 20 mg/liter for overfladevand.

Forhøjede værdier udover baggrundsniveauet indikerer således en mulig perkolatpåvirkning.

Afsnittet vedrørende grundvandskontrolprogrammet suppleres med:

- Afbildning i tabelform af måleresultaterne af grundvandsprøver i 2023.
- Sondringer omkring sandsynligheden for, at det indbyggede jord/jordlignende materiale oppebærer et selvstændigt forureningsaftryk på de målte parametre.

### Resultater af grundvandskontrolprogrammet for jordmodtagelsen

Der udtages vandprøver af i alt 10 DGU-boringer omkring jordmodtagelsen, hvoraf de 6 boringer er sammenfaldende med monitoringsprogrammet vedr. deponiet og udtages hvert eller hvert andet forår samtidig med prøvetagningen vedr. deponiet. Der analyseres for chrom VI hver anden gang.

De øvrige 4 boringer, som er unikke for jordmodtagelsen, er markeret med gult i nedenstående tabel.

Boringerne, hvorfra der skal udtages vandprøver til analyse, er definerede i miljøgodkendelse "Anvendelse af lettere forurenede jord til færdiggørelse af bakkelandskab" fra 2012. Boringernes placering fremgår af bilag 6, og analyseresultater vedr. jordmodtagelsen fremgår af bilag 10 og 11.

Boringernes DGU-nr., placering i forhold til jordmodtagelsen, samt i hvilken dybde boringerne er filtersatte, fremgår af nedenstående tabel.

Grundvandslokaliteter til kontrol for vandkvalitet i 2022

DGU boring	Placering	Afstand [m]	Prøvetagning	Filtersat	
				m.u.t.	diameter [mm]
95.2435	SSØ	250	April hvert andet år	11,0-14,0	125
95.2436	NØ	150	April hvert år	3-9	125
95.2437	N	80	April hvert år	4,4-11,8	-
95.2439	NV	350	April hvert år	10,8-13,8	125
95.2440	V	730	April hvert andet år	11,9-14,9	125
95.2441	SV	400	April hvert andet år	11-14	125
95.2444	S	600	April hvert andet år	10,0-13,0	125
95.2488	N	165	April hvert år	3,5-11,5	125
95.2489	NØ	175	April hvert år	2,5-9,5	125
95.2490	NNV	225	April hvert år		
-- 1				60,5-62,5	-
-- 2				49,0-55,0	-
-- 3				22,0-31,0	-
-- 4				8,5-11,5	-

Efterfølgende præsenteres og kommenteres chloridindholdet for perioden 2018-2022.

## Chloridindhold i analyser af grundvand.

Recipient DGU nr.	Placering	Afstand fra jord- modtagelse [m]	Chlorid Status [mg/l]	2019	2020	2021	2022	2023	Vurdering
				[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	
95.2435	SSØ	250	Stigende	12	-	14	17	-	Svagt påvirket
95.2436	NNØ	150	Stærkt faldende	334	206	196	140	76	Stærkt påvirket
95.2437	N	80		13	15	13	-	12	
95.2439	NV	350	Stabil	13	26	24	21	18	Svagt påvirket
95.2440	V	730	Stabil	14	-	31	28	-	Moderat påvirket
95.2441	SV	400	Stabil	14	-	23	16	-	Svagt påvirket
95.2444	S	600	Faldende	20	-	39	29	-	Moderat påvirket
95.2488	NNV	165	Stigende	283	207	234	210	190	Stærkt påvirket
95.2489	NØ	175	Stabil	26	28	25	31	31	Moderat påvirket
95.2490	NNV	225							
-- 1			Stabil	9,8	12	12	13	11	Ikke påvirket
-- 2			Stabil	11	14	15	15	13	Ikke påvirket
-- 3			Stigende	24	37	38	34	48	Moderat påvirket
-- 4			Stigende	21	22	32	26	27	Moderat påvirket

Kommentering på resultatet af prøvetagning i de borer, der er fælles med grundvandskontrolprogrammet for deponiet, findes allerede beskrevet under afsnittet om grundvandskontrolprogrammet for deponiet

Af grundvandsboringer, der kun vedrører monitoringsprogram for jordmodtagelsen skiller DGU 95.2436 sig væsentligt ud. Boringen, som fortsat er stærk chloridpåvirket, og har været det over en årrække, er placeret tæt på målestation for overfladevand SB18-1. Boringen er filtersat fra 3–9 m.u.t., dvs. i niveau med det sekundære grundvandsmagasin og dermed sandsynligvis, via hydraulisk forbindelse, påvirket af det aktuelle chlorid-niveau, som er målt i overfladevandet i lokalitet SB-18-1 (jvf. kommentarer til figuren vedr. "Chloridudviklingen i 3 søer øst-nordøst for deponiet" i afsnittet "Resultater af kontrollen af overfladevand – drænvand for deponiet").

Som det er tilfældet med SB18-1 ses også i DGU 95.2436 et kontinuerligt fald i det målte chloridindhold ad åre som flugter overens med antagelsen om en aftagende forureningspåvirkning fra tidligere slaggeaktiviteter i området.

Nedenstående tabel viser måleresultat af grundvandsprøver i 2023 for aktuelle parametre.

Der er ikke tilknyttet alarmværdier til monitoringsprogrammet vedr. jordmodtagelsen. Men for at oppebære en ensartet afrapporteringsmetodik for både deponi og jordmodtagelse, er de celler i nedenstående tabel, som er markeret med rødt, udtryk for overskridelse af gældende grundvandskvalitetskriterie for den enkelte parameter.

Værdien i parentes i første kolonne er grundvandskvalitetskriteriet.

Resultater af grundvandsprøver udtaget i 2023.

DGPU	2023	95.2435	95.2436	95.2437	95.2439	95.2440	95.2441	95.2444	95.2488	95.2489	95.2490 (28.04.23)			
		-	28.04.23	0105.23	0105.23	-	-	-	28.04.23	0106.23	-1	-2	-3	-4
Arsen (8)	ug/l	-	49	26	0,23	-	-	-	6,2	6,9	0,061	0,061	0,66	0,23
Bly (1)	ug/l	-	0,29	1	0,4	-	-	-	0,41	0,32	<0,025	0,031	0,46	0,73
Cadmium (0,5)	ug/l	-	<0,003	0,014	0,55	-	-	-	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,85	0,19
Chrom total (25)	ug/l	-	4,6	12	1,9	-	-	-	4,3	3,1	0,081	0,046	0,26	2,3
Chrom VI (1)	ug/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kobber (100)	ug/l	-	0,5	1,4	1	-	-	-	0,73	0,9	0,1	0,26	1,5	0,33
Kviksølv (0,1)	ug/l	-	<0,05	<0,05	<0,05	-	-	-	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nikkel (10)	ug/l	-	31	2,5	27	-	-	-	13	2,3	0,25	0,34	50	8,5
Zink (100)	ug/l	-	44	0,84	30	-	-	-	1,4	9,7	0,46	1,4	71	16
Chlorid (150)	mg/l	-	76	12	18	-	-	-	190	31	11	13	48	27
Sum PAH (-)	mg/l	-	Ej påvist	Ej påvist	Ej påvist	-	-	-	Ej påvist	Ej påvist	Ej påvist	Ej påvist	Ej påvist	Ej påvist
Naphtalen (1)	ug/l	-	<0,01	<0,01	<0,01	-	-	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Benzen	ug/l	-	<0,02	0,057	<0,02	-	-	-	0,65	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Toulen	ug/l	-	<0,02	0,075	<0,02	-	-	-	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Total Kulbrinter (-)	ug/l	-	<9	<9	<9	-	-	-	<9	<9	<9	<9	<9	<9

Jordmodtagelsen er placeret i området umiddelbart nord for deponiet. Perkolatfanen fra jordmodtagelsen vil derfor forventelig være sammenfaldende med den vurderede hovedudbredelsesretning for deponiets perkolatpåvirkning dvs. i nord/nordvestlig retning mellem DGPU nr. 95.2488 og DGPU nr. 95.2490.

Som det ses af ovenstående tabel, er der i 2023 målt overskridelser i forhold til grundvandskvalitetskriteriet for chlorid, arsen, cadmium og nikkel fordelt på 6 boringer.

Af påvirkede boringer i 2023 er de 2 af dem (95.2488, 95.2490) fælles i monitoringsprogrammet for deponi og jordmodtagelse.

Ser man på grundvands-analyseresultaterne for jordmodtagelsen over en årrække (2012 og frem), kan det konstateres, at det er de samme fælles DGPU-boringer som igen og igen viser tegn på en forureningspåvirkning af de målte tungmetaller, og som viser spor efter PAH'er og kulbrinter.

Det skal derfor vurderes, hvor sandsynligt det er, at den registrerede forureningspåvirkning i disse boringer kan spores tilbage til jordmodtagelsen, eller om forureningspåvirkningen med højere grad af sandsynlighed stammer fra den mere diffuse forureningspåvirkning fra deponiet.

#### Chlorid:

Typen og karakteren af den jord, der må indbygges på anlægget, vil normalt ikke være belastet med et chloridindhold, der ligger udover baggrundsværdien. Dette taler for, at målte værdier af chlorid over grundvandskvalitetskriteriet i stedet vurderes til at være forureningspåvirkning fra deponiet.

PAH'er og kulbrinter:

Jordbundsforholdene på jordmodtagelsesområdet er karakteriseret ved at bestå af meget sandholdig jord, som åbner op for tilgang og transport af ilt. Det iltrige miljø optimerer samtidig betingelserne for en næsten fuldstændig mikrobiologisk nedbrydning af forekomne olieforbindelser i sandjordslaget som følge af forbindelsernes meget lange opholdstid i den umættede zone.

En sporbar forureningspåvirkning af grundvandet specifikt fra jordmodtagelsen vil i givet fald forventelig først kunne måles efter en længere årrække.

Tungmetaller:

Kendetegnende for tungmetaller er, at de binder sig til jordens mineraler og i princippet er immobile med en vandringshastighed gennem den umættede zone på forventet mange år.

En sporbar forureningspåvirkning af grundvandet specifikt fra jordmodtagelsen vil i givet fald forventelig først kunne måles efter en længere årrække.

Hvis der desuden ses på resultat af grundvandsanalyser for deponiet for ovenstående "fælles" boringer i perioden før 2012 (tidspunkt for opstart på jordmodtagelse), så var grundvandet allerede på det tidspunkt også forureningsmæssigt påvirket af forskellige tungmetaller samt olieforbindelser.

Med baggrund i ovenstående og herunder baseret på det faktum, at der kun er indbygget jord i 11 år men deponifald i ca. 30 år, antages det, at den konstaterede grundvandspåvirkning med tungmetaller og olieforbindelser med overvejende sandsynlighed stammer fra de nu lukkede deponeringsaktiviteter.

### Resultater af kontrollen af overfladevand – drænvand for jordmodtagelsen

For vurdering af evt. påvirkning af overfladevand i nærheden af jordmodtagelsen bliver der med 1 eller 2 års interval udtaget prøver fra 5 målestationer (alle sammenfaldende med monitoringsprogrammet vedr. deponiet) vedr. vandløb og søer i varierende afstande fra jordmodtagelsen i april måned samtidig med prøvetagningen ang. deponiet. Der analyseres kun for Chrom VI hvert andet år.

Prøveudtagningssteder for overfladevand vedr. jordmodtagelsen fremgår af bilag 8, og analyseresultater vedr. overfladevandet fremgår af bilag 11.

Til vurdering af påvirkningen i de enkelte lokaliteter er chloridindholdet på det enkelte prøvetagningssted for perioden 2019 - 2023 præsenteret og kommenteret i tabelform.

#### Vandløbs- & sølokaliteter til kontrol for vandkvalitet

Recipient	Placering	Afstand fra jordmodtagelse	Chlorid	Overfladevand					
				Nr./ID	Status	2019	2020	2021	2022
		[m]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	
241.1445	NNV	1250	Stabil	57	-	64	61		Påvirket
241.1446	NNV	700	Stabil	146	126	175	180	170	Meget påvirket
241.1451	NNV	420	Faldende	232	230	118	240	210	Stærk påvirket
SB 18-1 / 2351	NNØ	215	Faldende	117	101	111	81	71	Påvirket
SB 19-1 / 2461	NØ	245	Stabil	19	-	23	23	-	Ikke påvirket

Kommentering på resultatet af prøvetagning vedr. chloridindholdet på alle lokationer forefindes allerede under kontrolprogrammet for deponiet vedr. "Brønd og bygværk", eftersom der er sammenfald mellem målestationerne i de to monitoringsprogrammer.

I monitoringsprogrammet for deponiet vedr. overfladevand indgår ikke i samme omfang målinger for tungmetaller og olieforbindelser. På baggrund af måledata kan en evt. påvirkning af overfladevandet med tungmetaller og olieforbindelser fra deponiet i tiden før opstart af jordmodtagelsen derfor ikke sandsynliggøres, som det er tilfældet vedr. grundvandsboringerne.

I stedet fokuseres på tungmetallers og olieforbindelsers sandsynlige lange opholdstid i den umættede zone under jordmodtagelsesområdet jf. sondringerne i foregående afsnit.

Målt indhold i overfladevandet af tungmetaller og olieforbindelser formodes derfor også at stamme fra forureningspåvirkningen fra deponiet.



**Resumé vedr. vilkår P1 - punkt 6 og 7 (specifikt vilkår K1 – K7) ang. deponiet samt resumé vedr. vilkår 3.5.8 - 3.5.12 ang. jordmodtagelsen**

**DGU-boringer med vandindtag i det primære grundvandsmagasin:**

Af de DGU-boringer, som har vandindtag i det primære grundvandsmagasin dvs. 95.2490-1, 95.2490-2, 95.2533, 95.2535 og 95.2712 er det i 2023 kun 95.2490-1, 95.2490-2, der viser et chloridindhold på baggrundsniveau, dvs. de er upåvirkede. 95.2490-1, 95.2490-2 har i øvrigt været upåvirkede i en årrække.

95.2533 har i de senere år udvist en svag påvirkningsgrad over baggrundsniveauet på 15 mg/l. Dog er det endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt der måtte være skabt en hydraulisk forbindelse til det sekundære grundvandslag. 95.2533 ligger nemlig nedstrøms strømningsretningen for det sekundære grundvandslag. En evt. påvirkning kunne i givet fald stamme fra eksempelvis 95.2441, der har vandindtag i det sekundære grundvandslag, og som i 2023 er svagt påvirket.

Noget tilsvarende er gældende for 95.2535, der i en årrække har været ret påvirket over baggrundsniveau med en kraftig stigende tendens efter 2019. 95.2535 ligger nedstrøms i forhold til det sekundære grundvandslags strømningsretning, og en evt. påvirkning ville i givet fald oplagt kunne stamme fra 95.2444 (via hydraulisk forbindelse), der har vandindtag i det sekundære grundvandslag, og som er påvirket.

Boring DGU nr. 95.2712 er svagt påvirket i 2023, hvilket den har været i en årrække. Boringen er til indvinding af vand til markvanding, hvorfra der i perioder kontinuerligt indvindes meget grundvand, hvilket skaber en sænkningstragt i grundvandet i området omkring boringen. Denne sænkning kan muligvis påvirke/trække grundvand fra det sekundære magasin ned i det primære magasin og derved være årsag til et svagt forhøjet chloridindhold over baggrundsniveau i boringen.

I 2023 blev den nye grundvandsboring i relation til olietanken ved garagen, jf. vilkår i godkendelse for håndtering af have- parkaffald også analyseret, resultatet viste ingen forureningstegn, analysen findes i bilag 16.

**DGU-boringer med vandindtag i det sekundære grundvandsmagasin:**

Af DGU-boringer med vandindtag i det sekundære grundvandsmagasin er der forskel på påvirkningen i boringerne.

95.2488 har i en årrække været og er ligeledes i 2023 kraftig chloridpåvirket.

95.2436 er ligeledes kraftig påvirket i 2023. Den sandsynlige årsagsforklaring fremgår af afsnittet "Resultater af grundvandskontrolprogrammet for jordmodtagelsen").

95.2444 og 95.2489 ligger i 2023 over baggrundsværdien på 15 mg/l, men langt under alarmgrænsen på 150 mg/l. 95.2437 har ligget under baggrundsværdien for chlorid i en årrække.

Set over en årrække viser målinger for alle 3 boringer (95.2444, 95.2489, 95.2437) et ret stabilt chloridindhold.

95.2265, 95.2439, 95.2440, 95.2490-3 og 95.24490-4 er svagt til moderat påvirkede, dvs. de ligger ikke over baggrundsværdien i chloridindhold. Set over en årrække viser målinger af chloridindholdet for disse boringer ligeledes en ret stabilt påvirkningsgrad forureningsmæssigt.

95.2435, der anses for en god referencelokalitet har ikke været chloridpåvirket over baggrundsværdien gennem en årrække.

Vurderet alene ud fra monitoringsresultatet af grundvandsprøver i det sekundære- og primære grundvandsmagasin for deponi og jordmodtagelse kan der konstateres en svag til moderat forureningspåvirkning i det sekundære- og primære grundvandsmagasin mod VSV og SSV. Til gengæld ses en stærk chloridpåvirkning mod N og NV.

Den enkelte grundvandsborings forureningspåvirkning af øvrige parametre fremgår af afsnittet "Resultater af grundvandskontrolprogrammet for deponiet".

### **Målestationer for overfladevand og drænvand**

Af målestationer for overflade- og drænvand er der forskel på den målte påvirkning.

241.144, 241.145, 241.1453 og SB 18-1 er chlorid-påvirket i 2023 og har været det i en årrække.

241.1446 og 241.1451 er stærkt chlorid-påvirket i 2023 og har været det i en årrække.

SB 19-1 og DL-1 er svagt chlorid-påvirket i 2023 og har ligget omkring baggrunds niveau i en årrække.

Ses alene på monitoringsresultatet af vandprøver af overflade- og drænvand for deponi og jordmodtagelse kan der konstateres en svag til stærk chloridpåvirkning mod N og NV typisk med en hovedtendens til en afstandsafhængig påvirkningsgrad.

### **Konklusion**

Chloridindholdet i vandanalyserne fra både grundvandsboringer filtersat i den øvre del af det sekundære magasin, samt overfladevand, placeret i området nord for deponiet, indikerer, at grundvandet i det sekundære magasin bevæger sig mod nord i forhold til deponiet. Nedsænkningen af chlor-ioner fra overfladevandet til det øvre grundvandslag er muligt, idet der ikke er vandstandsende lag mellem det frie overfladevand og det øvre grundvandsmagasin.

Sammenholdes analyseresultaterne i monitoringsprogrammerne fra henholdsvis grundvand og overflade- og drænvand, kan det konkluderes, at påvirkningen af forurenede perkolat vurderes at have sin primære udbredelsesretning i nord/nordvestlig retning mellem DGU nr. 95.2489 og DGU nr. 95.2490.

Det overordnede sigte med monitoringsprogrammerne er grundlæggende at tilvejebringe et videns grundlag angående forureningspåvirkningsniveauet af grundvand og overfladevand med henblik på en beslutning om overgang til såkaldt passiv drift. Dvs. hvor forureningspåvirkningsniveauet har en sådan størrelse, at overvågning ikke længere er påkrævet.

Ovenstående iagttagelser tyder imidlertid ikke på, at forureningspåvirkningsniveauet nærmer sig et tilstrækkeligt lavt niveau til at en overgang til passiv drift burde diskuteres.

## 6 Vilkår P1 (punkt 9) – Støjmålinger

*”Resultater af eventuelt udførte støjmålinger eller beregninger.”*

Der er ikke udført støjmålinger i 2023.

## 7 Vilkår P1 (punkt 10) – Gasmonitoring

*”Resultater fra gasmonitoring, etc.”*

Deponigas udgøres hovedsagelig af metangas. Derudover er der et indhold af en række følgegasser, bl.a. kuldioxid, kvælstof, argon og svovlbrinter.

Hele den indvundne mængde gas fra deponiet i 2023 er anvendt til produktion af elektricitet med henblik på videre salg.

Oversigt over indvundet gasmængde

	2019 [Nm <sup>3</sup> ]	2020 [Nm <sup>3</sup> ]	2021 [Nm <sup>3</sup> ]	2022 [Nm <sup>3</sup> ]	2023 [Nm <sup>3</sup> ]
Indvundet gas i alt "M"	207.640	206.015	293.870	283.936	<b>286.083</b>

Der vil naturligt være et fortløbende fald i mængden af indvundet deponigas som følge af manglende tilført let omsættelig affald såsom organisk affald i en længere årrække (forbud fra 01.01.1997).


Udskiftning af gasmotoren i 2020 har imidlertid haft en positiv effekt på mængden af indvundet deponigas med færre driftstop og en øget gasindvinding til følge. Samtidig er det blevet muligt at udnytte en større andel af energiindholdet i deponigassen.

I det følgende udregnes størrelsen af emissioner fra deponiet i form af relevante diffuse emissioner.

Der findes forskellige metoder til beregning af diffuse emissioner fra deponier. Men enten forudsættes der eksempelvis en detaljeret viden om affaldssammensætningen, eller det forudsættes, at deponigassen frigives konstant over tid.

Eftersom ingen af forudsætningerne kan opfyldes, beregnes diffuse emissioner fra deponiet i 2023 i stedet på basis af diverse feltefaringer og med baggrund i følgende forhold:

Ud fra den aktuelle tæthed af gasboringer placeret på deponiet (placeret i et net, der dækker hele deponiet) vurderes det, at der indvindes 75 % af den genererede deponigas, mens der diffunderer 15 % ud i form af metan (CH<sub>4</sub>) og 10 % som vand (H<sub>2</sub>O) og kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Sidstnævnte foregår ved bakteriologisk oxidation af metanmolekylerne i det anoxiske miljø i den overfladenære jordzone efter følgende reaktion:



Metanindholdet i den indvundne deponigas udgør ca. 55 %.

Kuldioxidindholdet i den indvundne deponigas udgør ca. 28 %.

Metan har en densitet på 0,720 kg/Nm<sup>3</sup>.

Kuldioxid har en densitet på 1,980 kg/Nm<sup>3</sup>.

(CH<sub>4</sub>) diffust: 0,15 x 286.083 Nm<sup>3</sup>/år x 0,55 x 0,720 kg/Nm<sup>3</sup> = **16.994 kg metan/år.** ("B")

(CO<sub>2</sub>) diffust: 0,10 x 286.083 Nm<sup>3</sup>/år x 0,28 x 1,980 kg/Nm<sup>3</sup> = **15.861 kg CO<sub>2</sub>/år.** ("B")

## 8 Vilkår P1 (punkt 11) – Afhjælpning vedr. lugt, støv, skadedyr mv.

*"Eventuel afhjælpning af gener i form af lugt, støv, skadedyr etc. "*

Aktiviteterne på anlægget medfører, at der forekommer lugt fra affald og støj fra maskiner. De maskiner, der opererer på anlægget, er moderne og overholder dermed gældende krav til emission og lyddæmpning. Disse parametre indgår således som en vigtig del i forbindelse med køb af nyt materiel.

Støv bekæmpes bl.a. ved, at veje og pladser fortløbende renholdes og vandes samt ved, at der er opsat befugtningsanlæg i visse aflæsse- og håndteringsområder.

Derudover stilles der krav til leverandører af potentielt støvende affald om, at affaldet er emballeret, eller at affaldet er befugtet således, at det ikke støver ved modtagelse, aflæsning og håndtering.

Skadedyr, primært i form af rotter, bekæmpes i overensstemmelse med lovgivningsmæssige retningslinjer.

Lugtgener på anlægget er primært knyttet til omlastning af dagrenovation til forbrænding, sortering og oparbejdning af madaffald, og kompostering af have- og parkaffald.

## 9 Vilkår P1 (punkt 12) – Sætningsberegninger vedr. deponiet

*"Vurdering af deponeringsanlæggets topografi, herunder kontrolnivelement og sætninger i affaldet."*

Jf. overgangsplanen skal der årligt udføres sætningsberegninger på deponiet. Beregningerne udføres på baggrund af opmålinger i 5 udvalgte områder med 3 målinger hvert sted. – se bilag 12.

Der interpoleres mellem de enkelte målinger i hvert punkt og sætninger beregnes, se nedenstående.

Udførte kvotemålinger henholdsvis den 02.02.2023 samt den 27.02.2024 – jf. bilag 12A.

Dato		Dato		Dato		Dato		Dato	
Lokalitet	21.02.22	Lokalitet	21.02.22	Lokalitet	21.02.22	Lokalitet	21.02.22	Lokalitet	21.02.22
Område 1	Kote	Område 2	Kote	Område 3	Kote	Område 4	Kote	Område 5	Kote
pkt. 18 (178293, 292106)	68,04	pkt. 4 (178352, 291889)	68,25	pkt. 7 (178210, 291966)	81,49	pkt. 10 (178103, 292034)	69,57	pkt. 15 (178066, 291896)	76,90
pkt. 19 (178310, 292114)	67,72	pkt. 5 (178362, 291862)	67,41	pkt. 8 (178188, 291962)	81,87	pkt. 11 (178083, 292046)	69,07	pkt. 16 (178065, 291879)	75,99
pkt. 20 (178328, 292122)	67,03	pkt. 6 (178345, 291847)	67,26	pkt. 9 (178192, 291937)	81,96	pkt. 12 (178074, 292023)	68,97	pkt. 17 (178086, 291870)	75,29
	67,60		67,64		81,77		69,20		76,06

Dato		Dato		Dato		Dato		Dato	
Lokalitet	02.02.23	Lokalitet	02.02.23	Lokalitet	02.02.23	Lokalitet	02.02.23	Lokalitet	02.02.23
Område 1	Kote	Område 2	Kote	Område 3	Kote	Område 4	Kote	Område 5	Kote
pkt. 18 (178293, 292106)	68,03	pkt. 4 (178352, 291889)	68,24	pkt. 7 (178210, 291966)	81,49	pkt. 10 (178103, 292034)	69,58	pkt. 15 (178066, 291896)	76,89
pkt. 19 (178310, 292114)	67,70	pkt. 5 (178362, 291862)	67,45	pkt. 8 (178188, 291962)	81,87	pkt. 11 (178083, 292046)	69,09	pkt. 16 (178065, 291879)	76,02
pkt. 20 (178328, 292122)	66,99	pkt. 6 (178345, 291847)	67,29	pkt. 9 (178192, 291937)	81,96	pkt. 12 (178074, 292023)	68,98	pkt. 17 (178086, 291870)	75,31
	67,57		67,66		81,77		69,22		76,07

Sætning	0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
---------	------	-------	------	-------	-------

Beregnete ændringer indenfor +/- 5 cm kan skyldes usikkerheder ved måling eller frosthævninger. Det er derfor ikke lavet nogen måling som er signifikant forskellig fra 0, dvs intet tyder på sætninger i driftsåret 2023.

## 10 Vilkår P1 (punkt 13) – Indkomne klager mv.

*"Evt. indkomne klager vedr. anlæggets drift."*

Der er ikke kommet klager i driftsåret 2023.

## 11 Vilkår P1 (punkt 14) – Indtrufne nødsituationer

*"Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anvendelse."*

## 12 Vilkår P1 (punkt 15) – Uddannelse og uddannelsesaktiviteter

*"Status for uddannelse af deponeringsanlæggets medarbejdere samt beskrivelse af planlagte uddannelsesaktiviteter i det kommende år."*

Nuværende medarbejdere, der har bestået deponeringsuddannelse, jf. deponeringsbekendtgørelsen

Navn	Stilling	A-bevis	B-bevis	B-bevis "light"
Mogens Thude	Driftschef	X	X	
Peter Boisen	Driftsleder	X	X	
Keld Philipsen	Maskinfører		X	
Jens Hallundbæk	Maskinfører		X	
Jens Fuglsang	Vedligehold		X	

Medarbejdere efteruddannes løbende, så de opfylder myndighedskrav, og har de nødvendige kompetencer til bl.a. at sortere og håndtere affald, køre mobile maskiner og lastbiler samt betjene forskellige anlæg.

Den medarbejder, som har ansvar for gasanlægget på det nedlagte deponi, er blevet efteruddannet med henblik på dette.

### 13 Vilkår P1 (punkt 16) – Forbrug af hjælpepestoffer

*”Anvendte mængder hjælpepestoffer”*

Forbrug af hjælpepestoffer i form af elektricitet, brændstof- og fyringsolier samt vand

	Mængde				
	2019	2020	2021	2022	2023
Elektricitet [kWh] ”M”	342.763	247.609	299.244	370.489	347.697
Fyringsolie [L] ”M”	18.367	18.551	19.666	12.337	8919
Dieselolie [L] ”M”	233.024	293.524	301.769	332.881	384.628
Vand [m <sup>3</sup> ] ”M”	357	490	498	437	453

Det øgede dieselolie-forbrug fra 2022 til 2023 hænger sammen med håndtering af indkomne jordmængder, samt udvidelse af lastebilflåden.

Fald i fyringsolieforbruget skyldes, at der er installeret et anlæg som varmer kontoret i Easterholt med spildvarme fra gasanlægget.


I nedenstående flowdiagram er som input vist en oversigt over håndterede mængder, som er indvejet på anlægget, nedbør på deponiet samt omfang og mængde af forbrugte hjælpepestoffer. Som output fra anlægget er vist en oversigt over afledte affaldsfraktioner, perkolat fra deponiet samt solgt elektricitetsmængde. Alt indvunden metangas anvendes til fremstilling af elektricitet.

Derudover er vist outputtet af de forurenende gasser (metan og CO<sub>2</sub>), som genereres, dels direkte afledt fra processer og aktiviteter på anlægget, og dels som diffus afledning fra deponiet.

CO<sub>2</sub>-emissioner fra forbrugt diesel- og fyringsolie samt fra gasgeneratoren (elproduktion) er beregnet (”B”) på baggrund af målt (”M”) mængde jf. desuden bilag 14 (omsætningsfaktorer) vedr. CO<sub>2</sub>-beregning.

Grundet fordampning, vil nedbør generelt resultere i en vandtilførsel til jorden, på ca. det halve af nedbørsmængden. De præcise tal for både nedbør og fordampning leveres af DMI.

Flowdiagram for AFLD FASTERHOLT (størrelse af pilene er vilkårlig)

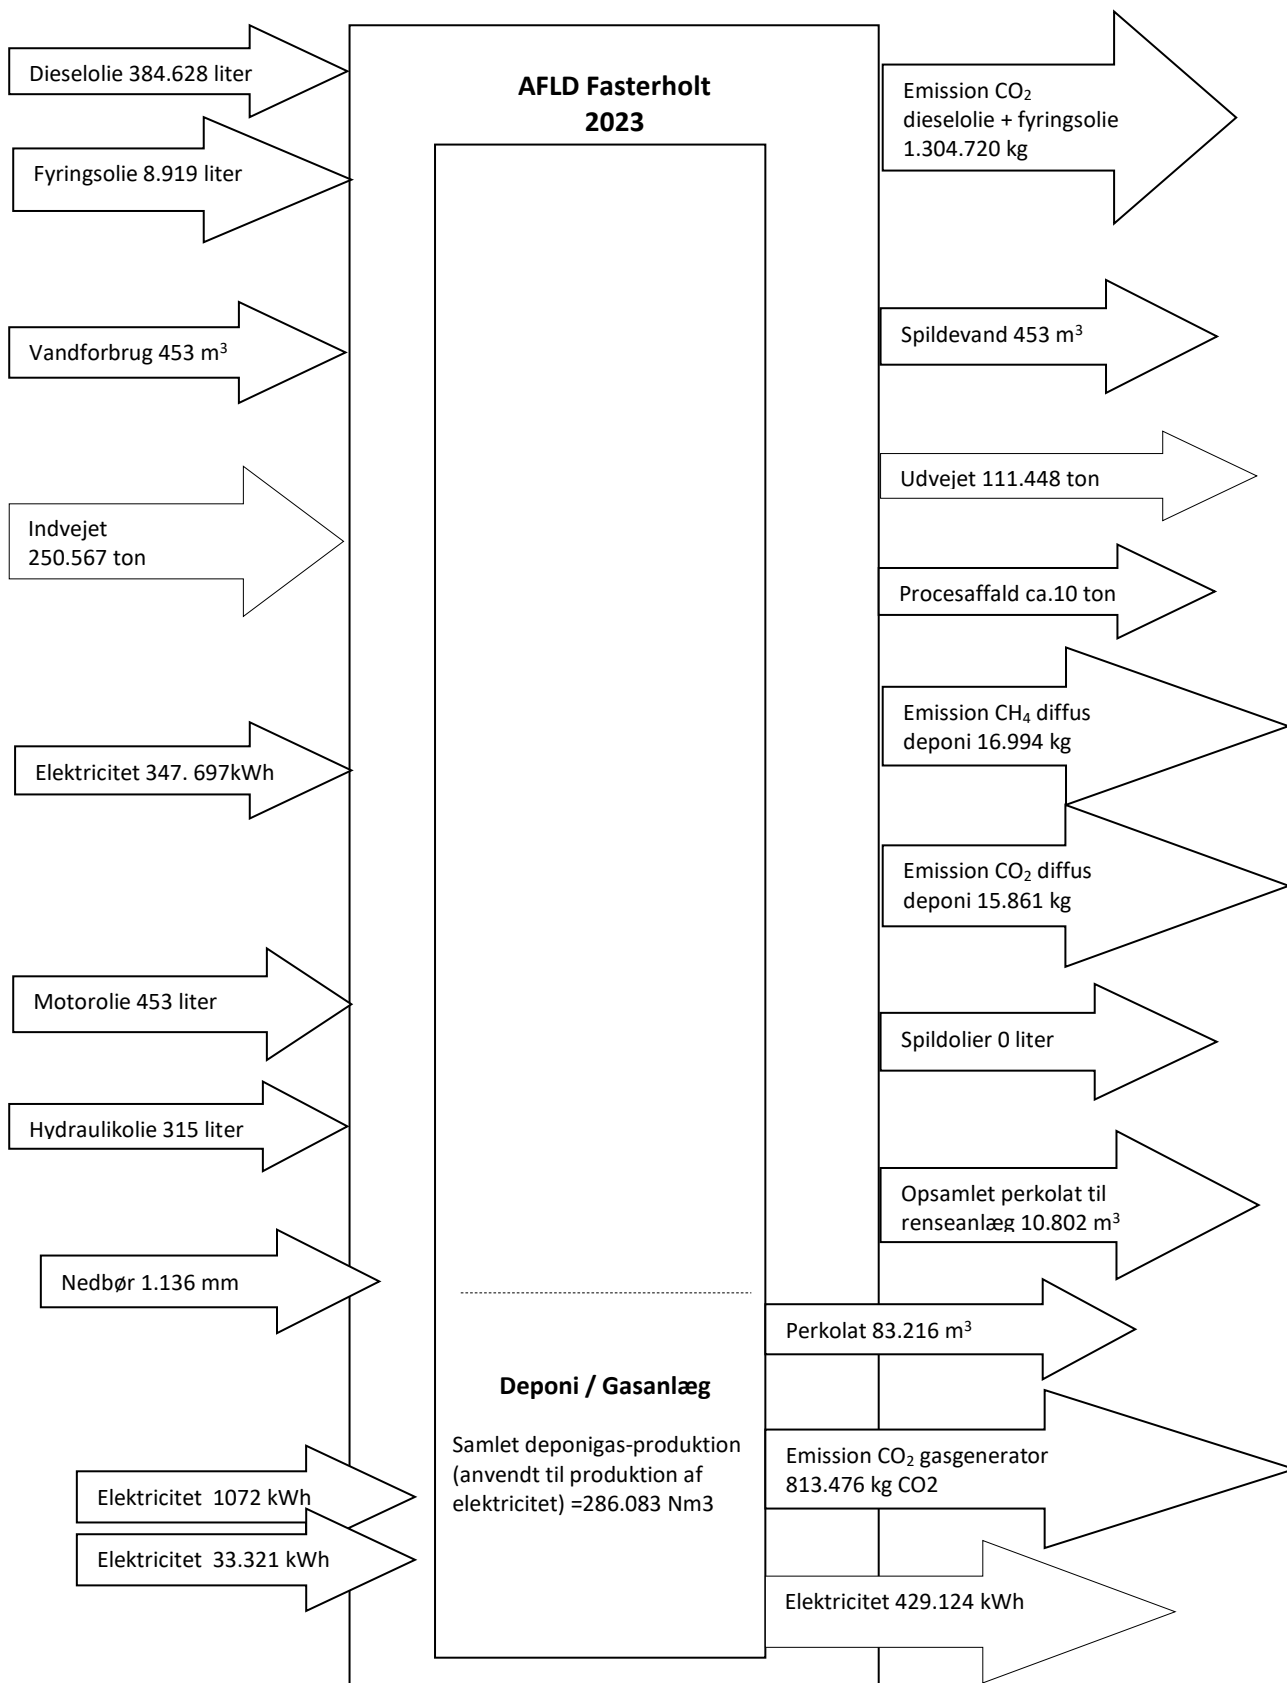

## 14 Vilkår P1 (punkt 17 og 18) – Forureningsbegrænsende foranstaltninger og bedste tilgængelige teknik

*”Redegørelse for udslip af støj, støv og lugt fra affaldsanlæggets samlede aktiviteter, herunder angivelse af emissionens størrelse og eventuelt forslag til forureningsbegrænsende foranstaltninger.*

*Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik (BAT) samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden.”*

Overordnet er AFLD's miljømålsætning at minimere energi- og ressourceforbruget og afledte emissioner heraf i form af eksempelvis:

El-forbrug  
Brændstofforbrug  
Vandforbrug  
CO<sub>2</sub> (afledt)  
Partikelforurening (afledt)  
NO<sub>x</sub> forurening (afledt)

### Eksempler på tiltag til opfyldning af AFLDs miljømålsætninger:

Der udvikles på vores miljøledelsessystem, med målsætning om at øge medarbejdernes involvering i vores kontinuerlige arbejde med miljøforbedringer.

Der anvendes et elektronisk medarbejderafrapporteringssystem til fortløbende registrering og kortlægning af anvendt materiel og forbrugt tid til håndtering af de enkelte fraktioner, som modtages på anlægget.

Sideløbende registreres forbrug af brændstof på den enkelte maskine, ligesom der er separate elmålere og vandmålere tilkoblet virksomhedens maskinanlæg og bygninger.

Ressourcestyringen anvendes således som et optimeringsredskab, der med afsæt i det målte forbrug af ressourcer understøtter en kontinuerlig optimering af driften med målrettet fokus på at mindske det samlede energi- og ressourceforbrug.

Der er indført et ruteplanlægningssystem til brug ved indsamling af diverse fraktioner, som ud fra tømningstistik beregner, hvornår en nedgravet beholder eller kube skal tømmes næste gang. Derved optimeres fyldningsgraden, og der spares kørsel til beholdere/kuber, der ikke er ret meget affald i og derfor kan springes over.

Som supplement til den målrettede ressourcestyring prioriteres arbejdet med at nedbringe partikelforurening ved at vælge brændstof i form af biodiesel til mobile enheder, hvor det er muligt. For at mindske forurening med NO<sub>x</sub> tilsættes alternativt adblue til alm. dieselbrændstof.

Ud over de lovsatte Euronorm-krav til luftemissioner fra udstødninger, så indkøbes nye mobile maskiner til virksomheden med vægt på øvrige teknologiske landvindinger. Det drejer sig f.eks. om indkøb af maskiner med så lavt brændstofforbrug og så lavt støjniveau som muligt for øje.



### Øvrige tiltag:

AFLD opererer ligeledes med arbejdsmiljømålsætninger til optimering af arbejdsforholdene på anlægget.

Der foregår en løbende udskiftning af belysningsarmaturer til typer med lavere energiforbrug (typisk LED).

Der er installeret termisk overvågning som led i en tidlig forebyggende indsats mod opstået brand.

## 15 Vilkår 3.5.5 og 3.5.6 – Status vedr. jordmodtagelsen

Modtagelse og indbygning af jord på anlægget startede i 2012, og tilladelsen fra marts 2014 til at kunne modtage forurenede jord med en højere koncentration af PAH-total, benz(a)pyren, di-benz(a,h)-anthracen og kulbrinter forventes fortsat en positiv effekt på mængdetilgangen af indvejet jord til indbygning. Derudover arbejdes der med en mere fleksibel prismodel, hvor større mængde jord giver en billigere ton-pris.

Oversigt over indbygget jord.

	2019	2020	2021	2022	2023	Akkumuleret indbygget mængde 2012 - 2023
	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]
Indbygget jord i alt "M"	20.541	52.416	30.296	23.878	138.866	367.791

For at imødekomme et efterspurgt behov, og for at tilvejebringe muligheden for en øget årlig tilgang af indbygningseggede fraktioner, har AFLD desuden fra ultimo 2017 fået tilladelse til at supplere med indbygning af jordlignende fraktioner i form af boremudder, vasket sand fra sandfang på rensningsanlæg, harpet fejesand, harpet redestenssand, samt sediment fra søer, damme og regnvandsbassiner. Først fra primo 2018 er der indbygget jordlignende fraktioner.

Oversigt over indbygget jordlignende fraktioner.

	2019	2020	2021	2022	2023	Akkumuleret indbygget mængde 2018 - 2023
	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]	[ton]
Indbygget jordlignende fraktioner i alt "M"	3.061	2.098	1.273	1.549	7.267	16.710

Analyseresultat af stikprøvekontroller jf. vilkår 3.5.5 fremgår af bilag 14.

I driftsåret 2023 er eventuelle læs afvist jord løbende blevet oplyst til Miljøstyrelsen.

Indbygningen af jord til færdiggørelse af bakkelandskab er i 2023 fortsat lokaliseret til etape 1, hvor opbygningen foregår i den sydlige ende af etape 1 tættest på det nedlukkede deponi – se nedenstående luftfoto.



I den oprindelige miljøtilladelse til indbygning af jord opereres der med tre forskellige modeller til opbygning af etape 1 alt efter realiseret tilført årlig mængde til indbygning – scenarie 1 (50.000 ton/år), scenarie 2 (40.000 ton/år) og scenarie 3 (30.000 ton/år).

Scenarie 1:

Etape 1 opbygges af ca. 625.000 ton over en 12-årig periode op til kote 78.

Scenarie 2:

Etape 1 opbygges af ca. 440.000 ton over en 11-årig periode op til kote 68.

Scenarie 3:

Etape 1 opbygges af ca. 320.000 ton over en 10-årig periode op til kote 64.

Med baggrund i den realiserede tilgang af jord/jordlignende fra henholdsvis 2012 og 2018 til nu tages der fortsat udgangspunkt i **scenarie 3**. I så fald vil etape 1 være afsluttet om ca. 3 år.

Kote målingen i februar 2023 er kun udført i punkterne 22, 27 og 28 og ikke i punkterne 23, 24 og 26 – se bilag 15. Årsagen til den manglende måling var ny udlagt jord samt uregulerede jordbunker, der i givet fald ville resultere i misvisende kote målinger. I februar 2024 blev der lavet kotemålinger på alle 6 målepunkter

Kote målingen (jf. Bilag 15A) viser at jordpåfyldningen siden 2022 har været koncentreret omkring punkt 22, 23 og 24 med en kote stigning på hhv. 64 cm, 273 cm og 266 cm.

## 16 Vilkår 7 – Status vedr. oplag på oplags- og behandlingsplads mod nord

Med henblik på opfyldelse af vilkår 7 gengives i det følgende en skematisk oversigt over opgjort mængde ved udgangen af hvert kvartal for de affaldsfraktioner på pladsen, hvortil der er tilknyttet et vilkår om maksimalt oplag.

Det drejer sig om følgende affaldsfraktioner:

- Troldekt
- Gips
- Tasp
- Biobund- og træflisaske
- Balleteret forbrændingseget affald
- Slagge (sorteret/usorteret)
- Organisk dagrenovation (madaffald)
- Haveaffald og træerødder

Via "Byg & Miljø" er der i 2020 ansøgt om vilkårsændring vedr. biobund- og træflisaske.

Ansøgningen er stadig under sagsbehandling hos Miljøstyrelsen.

Fraktionerne er lokaliseret i område G1 og G3 – se bilag 3.

Oplag i ton opgjort pr. kvartal i 2023

	Maksimalt oplag	Mængde			
		31.03	30.06	30.09	31.12
Troldekt	3.000	0	0	0	0
Gips	1.500	32	50	57	32
Tasp	5.000	0	0	0	0
Biobund- og træflisaske	2.000	701	163	297	691
Balleteret forbrændings-egnet affald	10.000	0	0	0	3.413
Slagge usorteret/sorteret	40.000	0	0	0	0
Organisk dagrenovation (madaffald)	3.000	88	25	48	84
Haveaffald og træerødder	45.000	10.627	11.235	9.329	10.045

## 17 Vilkår 3 – Status vedr. oplag på område for genanvendelige affaldsfraktioner

Med henblik på opfyldelse af vilkår 3 gengives i det følgende en skematisk oversigt over opgjort mængde ved udgangen af hvert kvartal for de affaldsfraktioner på området, som er mellemlagret udendørs, og hvortil der er tilknyttet et vilkår om maksimalt oplag. Det drejer sig om følgende affaldsfraktioner:

- Ubehandlet træ (ikke neddelt)
- Ubehandlet træ (neddelt)
- Behandlet træ (ikke neddelt)
- Behandlet træ (neddelt)
- Træfliskaske
- Skifersand
- Emballage- og flaskeglas
- Emballage af jern/metal og aluminium
- Jern og metal
- Blanding af emballage af jern/metal, aluminium, glas og plast
- Plasthavemøbler
- Plastfolie + dunke
- Landbrugsfolie
- Hård PVC
- Isomix (planglas + autoruder)
- Dæk
- Beton/tegl

Fraktionerne er lokaliseret i område G2 – se bilag 3.

Erfaringsmæssigt ændrer afsætningsforholdene sig hen over året for flere af de genanvendelige affaldsfraktioner, som håndteres. AFLD er derfor til tider udfordret af en nedsat omsætningshastighed på disse fraktionstyper med det resultat, at det kan være svært at efterleve vilkår specielt om max. lagerstørrelse til enhver tid.

I 2023 har der således været overskridelse af max. lager som følger:

Ubehandlet træ (neddelt) i 1., 2., 3. og 4. kvartal  
Behandlet træ (ikke neddelt) i 1., 2., 3. og 4. kvartal  
Behandlet træ (neddelt) i 2. og 4. kvartal  
Plastfolie + dunke i 1, 2., 3. og 4. kvartal  
Landbrugsfolie i 2. kvartal  
Isomix (planglas + autoruder) 1., 2., 3. og 4. kvartal

Via "Byg & Miljø" er der i 2020 ansøgt om vilkårsændring vedr.:

- Ubehandlet træ (ikke neddelt)
- Ubehandlet træ (neddelt)
- Behandlet træ (ikke neddelt)
- Behandlet træ (neddelt)
- PVC hård
- Plasthavemøbler
- Isomix

Via "Byg & Miljø" er der i 2020 ansøgt om separat optagelse på positivlisten med tilknyttet vilkår for:

- Plast mix hård
- Bigbags

Via "Byg & Miljø" er der i 2020 ansøgt om udvidelse af positivlisten med tilknyttet vilkår for:

- Papir
- Pap
- Bøger
- Papir/pap (blandet)

Alle ansøgninger er stadig under sagsbehandling hos Miljøstyrelsen.

Oplag i ton opgjort pr. kvartal i 2023

	Maksimalt oplag	Mængde			
		31.03	30.06	30.09	31.12
Ubehandlet træ (ikke neddelt)	100	0	78	0	75
Ubehandlet træ (neddelt)	100	612	546	560	314
Behandlet træ (ikke neddelt)	100	1.103	827	869	242
Behandlet træ (neddelt)	100	61	161	48	234
Træflisaske	300	0	0	0	0
Industrisand (herunder skifersand) (ny titel)	200	216	48	0	0
Emballage- og flaskeglas	500	225	150	150	338
Emballage af jern/metal og aluminium (dåser)	60	11	11	3	6
Jern og metal	750	15	9	13	0
Blanding af emballage af jern/metal, aluminium, glas og plast	5.000	0	0	0	0
Plasthavemøbler	50	8	18	18	3
Plastfolie+dunke	70	105	183	308	489
Landbrugsfolie	150	128	480	24	33
Hård PVC	250	53	24	29	30
Isomix (planglas+autoruder)	40	99	443	972	351
Dæk	50	0	0	0	0